


dew.IQ

Feuchtemessgerät

Betriebsanleitung

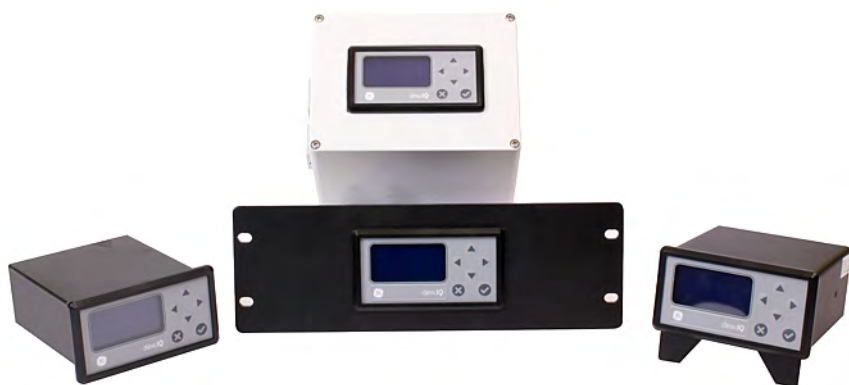

GE

Measurement & Control

dew.IQ

Feuchtemessgerät

Betriebsanleitung

(Übersetzung der Originalanleitung)

910-295-GE Rev. B

August 2014



www.ge-mcs.com

©2014 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen der technischen Angaben vorbehalten.

[Kein Inhalt auf dieser Seite]

Hinweistexte

- Absätze, die mit dem Wort **Hinweis** eingeleitet werden, bieten Informationen, die ein besseres Verständnis der Situation ermöglichen, jedoch zur ordnungsgemäßen Ausführung der Anweisungen nicht erforderlich sind.
- Absätze, die mit dem Wort **Wichtig** eingeleitet werden, heben Anweisungen hervor, die zur ordnungsgemäßen Einrichtung der Ausrüstung beachtet werden müssen. Werden diese Anweisungen nicht sorgfältig befolgt, kann das Betriebsverhalten beeinträchtigt werden.
- Absätze, die mit dem Wort **Vorsicht!** eingeleitet werden, weisen den Bediener auf gefährliche Situationen hin, die zu Sachschäden oder Schäden an der Ausrüstung führen können.
- Absätze, die mit dem Wort **Warnung!** eingeleitet werden, weisen den Bediener auf gefährliche Situationen hin, die zu Verletzungen des Personals führen können. Gegebenenfalls werden zusätzlich Vorsichtshinweise gegeben.

Sicherheitsprobleme

WARNUNG! Es liegt in der Verantwortung des Benutzers sicherzustellen, dass alle anwendbaren Vorschriften und Gesetze bezüglich der Sicherheit und sicheren Betriebsbedingungen für jede Anlage eingehalten werden.

Zusatzausrüstung

Lokale Sicherheitsstandards

Der Benutzer muss sicherstellen, dass jegliche Zusatzausrüstung unter Einhaltung aller anwendbaren sicherheitsbezogenen Vorschriften und Gesetze betrieben wird.

Arbeitsbereich

WARNUNG! Zusatzausrüstung kann sowohl manuell als auch automatisch betrieben werden. Da die Ausrüstung sich plötzlich und ohne Vorwarnung bewegen kann, darf die Arbeitszelle dieser Ausrüstung im automatischen Betrieb nicht betreten werden. Im manuellen Betrieb darf der Arbeitsbereich dieser Ausrüstung nicht betreten werden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Zusatzausrüstung unterbrochen und gesperrt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten an der Ausrüstung vornehmen.

Qualifikation des Personals

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Personal über eine vom Hersteller zugelassene Schulung für die Zusatzausrüstung verfügt.

Persönliche Schutzausrüstung

Stellen Sie sicher, dass alle Bediener und das Wartungspersonal über die erforderliche Sicherheitsausrüstung für die Zusatzausrüstung verfügen. Beispiele sind Schutzbrillen, Helme, Sicherheitsschuhe usw.

Unbefugter Betrieb

Stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung nicht durch unbefugte Personen betrieben werden kann.

Umweltverträglichkeit

Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

GE Measurement & Control Solutions beteiligt sich aktiv an der in Europa geltenden Rücknahmeinitiative für *Elektro- und Elektronik-Altgeräte* (WEEE) gemäß Richtlinie 2012/19/EU.



Für die Herstellung des von Ihnen gekauften Geräts mussten natürliche Ressourcen abgebaut und eingesetzt werden. Es kann gefährliche Substanzen enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen können.

Um eine Ausbreitung dieser Stoffe in der Umwelt zu verhindern und somit die Belastung unserer natürlichen Ressourcen zu verringern, empfehlen wir ausdrücklich, die entsprechenden Rücknahmesysteme zu nutzen. Diese Systeme führen die meisten Materialien des nicht mehr funktionsfähigen Geräts einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zu.

Das Symbol mit dem durchgestrichenen Abfalleimer soll Sie zur Nutzung solcher Systeme animieren.

Wenn Sie weitere Informationen zu Sammlung, Wiederverwendung und Recycling von Wertstoffen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Abfallentsorgungsunternehmen vor Ort.

Besuchen Sie unsere Website unter <http://www.ge-mcs.com/en/about-us/environmental-health-and-safety/1741-weee-req.html>, um Hinweise zur Rücknahme unserer Systeme und weitere Informationen zu dieser Initiative zu erhalten.

[Kein Inhalt auf dieser Seite]

Kapitel 1. Merkmale und Funktionen

1.1	Einleitung.....	1
1.2	Elektronik.....	1
1.3	Messköpfe.....	2

Kapitel 2. Installation

2.1	Einleitung.....	3
2.2	Auswahl des analogen Schreiberausgangs.....	4
2.3	Montage des Elektronikmoduls	8
2.3.1	Tafelmontage	8
2.3.2	Gestellmontage	12
2.3.3	Tischgerät	13
2.3.4	Wandmontage	14
2.4	Montage des Probennahmesystems.....	15
2.5	Einbauen des Messkopfs	16
2.6	Verdrahten des Systems	18
2.6.1	Anschließen eines M Series-Messkopfs	20
2.6.2	Anschließen eines IQ.probe-Messkopfs	24
2.6.3	Anschließen des analogen Ausgangs.....	27
2.6.4	Anschließen der Alarmrelais.....	27
2.6.5	Anschließen der Stromversorgung.....	31

Kapitel 3. Ersteinrichtung und Betrieb

3.1	Mit dem dew.IQ	37
3.1.1	Inbetriebnahme	38
3.1.2	Menüzugriff	38
3.1.3	Eingabe von numerischen Werten.....	39
3.2	Konfigurieren der Anzeige.....	40
3.2.1	Auswahl der primären Einheiten.....	40
3.2.2	Festlegen von Dezimalstellen	41
3.2.3	Einstellen des Kontrastes	42

3.3	Einrichten des Analogausgangs	43
3.3.1	Aufrufen des Output Menu (Ausgangsmenü)	43
3.3.2	Auswahl von Einheiten für den Ausgang	43
3.3.3	Auswahl eines Ausgangstyps	44
3.3.4	Ändern der Ausgangsspanne.....	45
3.3.5	Ändern des Ausgangsnullwerts.....	46
3.3.6	Überprüfen des Ausgangs.....	47
3.3.7	Trimmen des Ausgangs	48
3.4	Einrichten der Messwertalarme.....	51
3.4.1	Auswahl eines Alarmausgangs.....	51
3.4.2	Auswahl des Alarmstatus	52
3.4.3	Auswahl von Alarmeinheiten	52
3.4.4	Auswahl eines Alarmtyps	53
3.4.5	Wie funktionieren die Alarmtypen?	54
3.4.6	Einstellen der oberen Alarmspanne.....	55
3.4.7	Einstellen des Alarmnullwerts	56
3.4.8	Testen der Alarmrelais	57
3.5	Anzeigen von Systeminformationen	58
3.5.1	Prüfen der ID	58
3.5.2	Prüfen des Status.....	59
3.5.3	Prüfen der Softwareversion	59
3.5.4	Prüfen des Messkopfs.....	60
3.5.5	Prüfen der Verdrahtung	61
3.6	Sperren des Hauptmenüs	61

Kapitel 4. Datenprotokollierung

4.1	Prüfen des Datenprotokollierungsstatus	63
4.2	Das „Log Settings Menu“ (Protokolleinstellungs-Menü)	63
4.3	Festlegen der Protokolleinheiten	63
4.4	Festlegen des Protokollierungsintervalls.....	65
4.5	Festlegen eines Protokoll-Feldtrennzeichens	66
4.6	Festlegen der Protokollstatus-Flags.....	67

4.7	Verwaltung von Protokolldateien	68
4.7.1	Erstellen eines neuen Protokolls	68
4.7.2	Anhalten oder Schließen eines Protokolls	69
4.7.3	Fortsetzen eines Protokolls	70
4.7.4	Anzeigen des Protokollverzeichnisses	71
4.7.5	Löschen von Protokolldateien	72
4.8	Auswerfen der MicroSD-Karte	73
4.9	Anzeigen von Datenprotokolldateien	74

Kapitel 5. Programmierung des „Settings Menu“ (Einstellungsmenü)

5.1	Eingabe Ihres Passcodes	75
5.2	Einstellen des Fehleralarms	76
5.2.1	Einstellen des Fehleralarmstatus	76
5.2.2	Festlegen des Fehleralarmtyps	77
5.2.3	Festlegen der Optionen für den Fehleralarm	77
5.2.4	Testen des Fehleralarms	78
5.3	Einstellungen für die autom. Kalibrierung	78
5.4	Eingabe von Kalibrierdaten für einen M Series-Messkopf	80
5.4.1	Auswahl der Anzahl von Testpunkten	81
5.4.2	Auswahl des Kalibrierpunkts	82
5.4.3	Eingabe der MH-Kalibrierung	83
5.4.4	Eingabe der Taupunkt-Kalibrierung	84
5.5	Anzeigen von Kalibrierdaten für einen IQ.probe-Messkopf	85
5.5.1	Auswahl des Kalibrierpunkts	86
5.5.2	Anzeigen des FH-Werts	86
5.5.3	Anzeigen des TP-Werts	87
5.6	Anzeigen und Konfigurieren der Kalibrierreferenzen	88
5.6.1	Einstellen der oberen Kalibrierreferenz	89
5.6.2	Einstellen der unteren Kalibrierreferenz	90
5.7	Eingeben der Seriennummer eines M Series-Messkopfs	91
5.8	Einstellen des Volumenmischverhältnisses	92
5.8.1	Einstellen der Druckeinheiten	92
5.8.2	Einstellen des Druckwerts	93
5.8.3	Festlegen des k x PPMv-Multiplikators	94

5.9	Einstellen der Systemuhr	95
5.9.1	Einstellen der Stunde	95
5.9.2	Einstellen der Minuten	96
5.9.3	Einstellen des Monats	96
5.9.4	Einstellen des Datums	97
5.9.5	Einstellen des Jahres	97
5.10	Auswahl des Messkopftyps	98
5.11	Einstellen eines konstanten Taupunkt-Offsets	99

Kapitel 6. Service und Wartung

6.1	Einleitung	101
6.2	Das Service Menu (Wartungsmenü)	101
6.3	Fehlersuche für gängige Probleme	102
6.4	Austausch/Neukalibrierung der Feuchtigkeitsmessköpfe	103
6.5	Reinigen der Frontblende des dew.IQ	104

Kapitel 7. Technische Daten

7.1	Elektronik	105
7.2	Feuchtigkeitsmessung	107

Anhang A. Umriss- und Installationszeichnungen

Anhang B. Menükarten

Anhang C. Auslesen der MicroSD-Karte

C.1	Entfernen der MicroSD-Karte	121
C.2	Verbinden der MicroSD-Karte mit einem PC	124
C.3	Zugriff auf die Protokolldateien	125
C.4	Einrichtung einer neuen Protokolldatei	128

Standard-Passcode ab Werk	143
--	------------

Kapitel 1. Merkmale und Funktionen

1.1 Einleitung

Der **dew.IQ** ist ein Hygrometer mit einem Kanal zur Messung des Feuchtegehalts von Gasen. Er eignet sich für ein breites Spektrum an Prozessbedingungen, die Feuchtemessungen in Echtzeit erfordern.

Der **dew.IQ** unterstützt beliebige Kalibrierbereiche von GE-Messköpfen (weitere Informationen siehe *Kapitel 7, Technische Daten*). Das Gerät wird mit zwei Standard-Alarmrelais, einem Fehleralarmrelais und einem Analogausgang geliefert. Es verfügt zusätzlich über eine integrierte Funktion zur Datenprotokollierung auf einer MicroSD-Karte.

1.2 Elektronik

Sie können das Messgerät über die Tasten an der Frontblende programmieren (siehe *Abbildung 1* unten). Das universelle Netzteil des **dew.IQ** ist für eine Spannungsversorgung von 100 bis 240 VAC ausgelegt, eine Ausführung für 24 VDC ist ebenfalls erhältlich.



Abbildung 1: Frontblende

1.3 Messköpfe

Der *Feuchtigkeitsmesskopf* ist der Teil des Systems, der direkten Kontakt mit dem Prozess hat. Der **dew.IQ** verwendet einen beliebigen GE **M Series**-Messkopf (siehe *Abbildung 2*) oder **IQ.probe**-Messkopf (siehe *Abbildung 3*) zur Messung der Taupunkttemperatur in °C oder °F. Die Sensorbaugruppe ist an der Messkopfbefestigung angebracht und durch eine Abschirmung aus gesintertem Edelstahl (siehe *Abbildung 2*) geschützt.

Hinweis: Andere Abschirmungsarten sind auf Anfrage erhältlich.

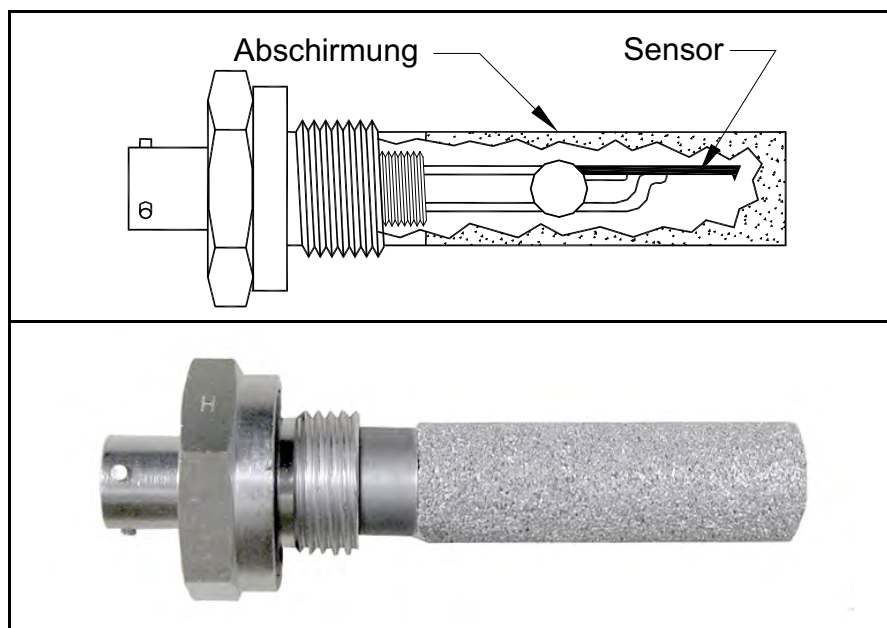


Abbildung 2: M Series-Messkopf

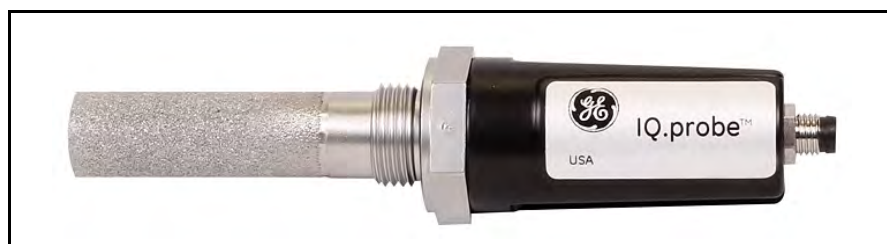


Abbildung 3: IQ.probe-Messkopf

Kapitel 2. Installation

2.1 Einleitung

Zur Installation des **dew.IQ** sind folgende Schritte erforderlich:

- Auswahl des analogen Schreiberausgangs (siehe *Seite 4*)
- Montage des Elektronikmoduls (siehe *Seite 8*)
- Montage des Probennahmesystems (siehe *Seite 15*)
- Einbauen des Messkopfs (*Seite 16*)
- Verdrahten des Systems (siehe *Seite 18*)

WARNUNG! Um den sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss der dew.IQ wie in dieser Anleitung beschrieben eingebaut und betrieben werden. Es sind zusätzlich alle geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften und behördlichen Vorschriften für die Installation von elektrischen Ausrüstungen einzuhalten.

2.2 Auswahl des analogen Schreiberausgangs

Hinweis: *Standardmäßig ist der analoge Schreiber auf den Stromausgang eingestellt.*

Hinweis: *Das Kabel zum Anschluss des analogen Schreiberausgangs ist vom Kunden bereitzustellen. Es können Kabel mit einem Querschnitt von 16 bis 26 AWG verwendet werden.*

Der **dew.IQ** verfügt über einen isolierten analogen Schreiberausgang. Dieser analoge Schreiberausgang liefert je nach der Stellung von Schalter **S1** auf der Hauptplatine ein Strom- oder Spannungssignal.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Schalter **S1** (siehe *Abbildung 8 auf Seite 7*) zu überprüfen oder zurückzusetzen:

WARNUNG! **An die Ausgangsklemmen des analogen Schreibers darf keine Versorgungsspannung und kein anderer Stromeingang angeschlossen werden.**

1. Der **dew.IQ** muss ausgeschaltet und ausgesteckt sein. Entnehmen Sie bei Wandmontage- oder Tischgeräten den **dew.IQ** aus seinem Gehäuse, bevor Sie fortfahren (siehe entsprechende Abbildungen in *Anhang A*).

WARNUNG! **Der dew.IQ muss von allen Spannungsquellen isoliert oder getrennt sein, bevor der Schreiberausgang geändert wird.**

2. Entfernen Sie die Schraube an der Oberseite der Rückwand (siehe *Abbildung 4 unten*).

2.2 Auswahl des analogen Schreiberausgangs (Forts.)

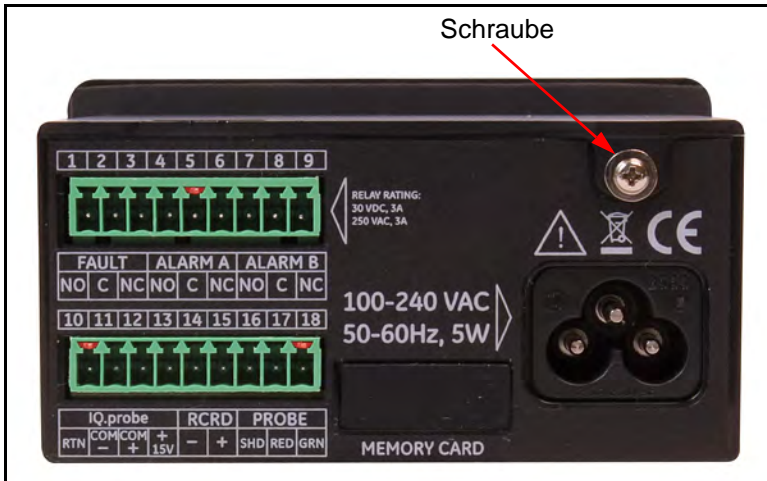


Abbildung 4: Rückwand (Abbildung zeigt Version mit Netzkabel)

3. Heben Sie den hinteren Rand der oberen Abdeckung ab (siehe *Abbildung 5* unten).

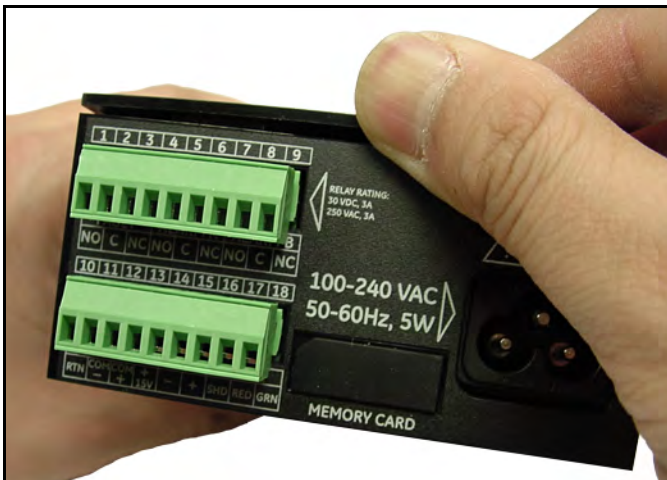


Abbildung 5: Abheben des hinteren Rands der Abdeckung

2.2 Auswahl des analogen Schreiberausgangs (Forts.)

4. Schieben Sie die Abdeckung in Richtung der Rückseite des dew.IQ (siehe *Abbildung 6* unten).



Abbildung 6: Zurückschieben der Abdeckung

5. Heben Sie die Abdeckung vom Gehäuse ab (siehe *Abbildung 7* unten).



Abbildung 7: Abnehmen der Abdeckung

2.2 Auswahl des analogen Schreiberausgangs (Forts.)

6. Lokalisieren Sie den Schalter **S1** (siehe markierten Bereich in *Abbildung 8* unten).



VORSICHT! Stellen Sie eine adäquate ESD-Erdung her, bevor Sie die Schalterstellung ändern.

7. Bringen Sie den Schalter **S1** in die gewünschte Position: **V** für Spannung oder **I** für Strom.

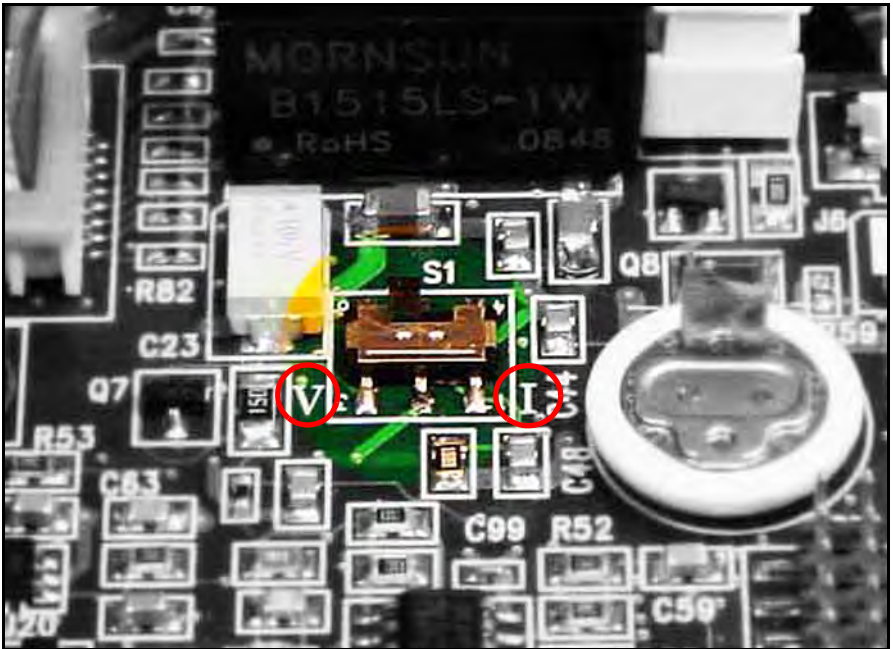


Abbildung 8: Schalter S1 auf der Hauptplatine

8. Bringen Sie nach Einstellung des Schalters die Abdeckung wieder an und fixieren Sie sie mit der hinteren Gehäuseschraube. Setzen Sie bei Wandmontage- oder Tischgeräten den **dew.IQ** wieder in sein Gehäuse ein (siehe entsprechende Abbildungen in *Anhang A*).

2.3 Montage des Elektronikmoduls

Der **dew.IQ** ist in folgenden Konfigurationen erhältlich:

- Tafelmontage (siehe *Seite 8*)
- Gestellmontage (siehe *Seite 12*)
- Tischgerät (siehe *Seite 13*)
- Wandmontage (siehe *Seite 14*)

Lesen Sie im entsprechenden Abschnitt weiter, um Ihr **dew.IQ**-Elektronikmodul zu montieren.

2.3.1 Tafelmontage

Das Tafelmontagegerät kann in eine Tafel mit einer Stärke bis zu 6 mm (0,25 Zoll) eingebaut werden. Maße für den erforderlichen Tafelausschnitt siehe *Abbildung 15*.

WICHTIG: *Für Typ 4X- und IP66-Installationen muss der dew.IQ mit der Tafeldichtung und den beiden mitgelieferten Halterungen in einer starren, flachen Tafel montiert werden.*



2.3.1 Tafelmontage (Forts.)

Beachten Sie zum Einbau des **dew.IQ** in einer Tafel mit einer Öffnung von 94 mm (3,69 Zoll) x 46 mm (1,81 Zoll) die Abbildungen und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Entfernen Sie vor dem Einbau den Aufkleber für die Tafelmontage an der Seite des Geräts.



Abbildung 9: Entfernen des seitlichen Aufklebers für die Tafelmontage

2. Schieben Sie die Dichtung über den **dew.IQ** und bringen Sie sie an der Rückseite der Anzeige an (siehe *Abbildung 10*).

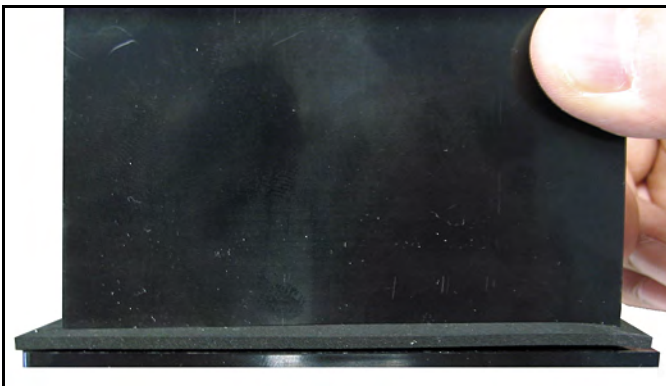


Abbildung 10: Anbringen der Dichtung hinter der Anzeige

2.3.1 Tafelmontage (Forts.)

3. Schieben Sie den **dew.IQ** in den Tafelausschnitt (siehe *Abbildung 11* unten).



Abbildung 11: Hineinschieben des dew.IQ in den Tafelausschnitt

4. Setzen Sie hinter der Tafel die Halterungen in die vorgesehenen Löcher an den Geräteseiten ein (siehe *Abbildung 12* unten).

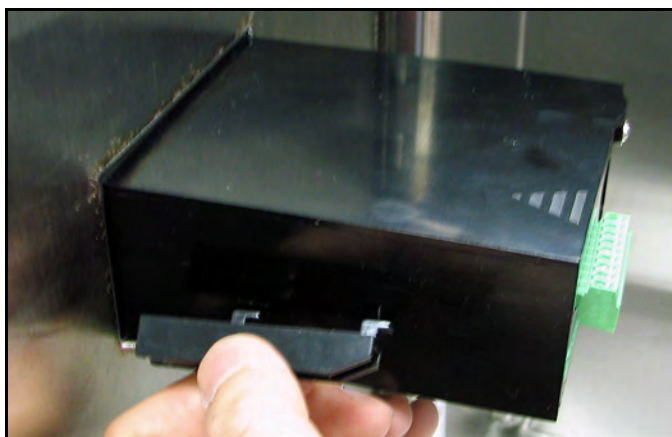


Abbildung 12: Einbau der Halterungen

2.3.1 Tafelmontage (Forts.)

5. Halten Sie den Rahmen fest und befestigen Sie die Halterungen, indem Sie sie in Richtung der Rückseite des **dew.IQ** schieben (siehe *Abbildung 13* unten).



Abbildung 13: Befestigen der Halterungen

6. Schrauben Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben der Halterungen bis zur Rückwand der Tafel und fixieren Sie den **dew.IQ** im Tafelausschnitt (siehe *Abbildung 14* unten).



Abbildung 14: Befestigen des dew.IQ an der Tafel

2.3.1 Tafelmontage (Forts.)

7. Prüfen Sie mit einer Fühlerlehre hinter dem Display den Andruck der Dichtung und ziehen Sie die Halterungsschrauben fest, bis der Spalt $0,71 \text{ mm}$ ($0,028 \text{ Zoll}$) $\pm 0,05 \text{ mm}$ ($0,002 \text{ Zoll}$) beträgt (siehe *Abbildung 15* unten).



Abbildung 15: Prüfen des Dichtungsandrucks

2.3.2 Gestellmontage

Der dew.IQ für die Gestellmontage ist eine Komponente mit halber Fachgröße zur Montage in einem Standard-Instrumentengestell. Abmessungen siehe *Abbildung 42 auf Seite 113*.



2.3.3 Tischgerät

Das **dew.IQ**-Tischgerät kann auf jeder sauberen, flachen und horizontalen Oberfläche platziert werden, die ausreichend Freiraum um das Gerät herum bietet, um die ordnungsgemäße Bedienung und Konfiguration zu ermöglichen. Abmessungen siehe *Abbildung 44 auf Seite 115*.



2.3.4 Wandmontage

Der **dew.IQ** für die Wandmontage besteht aus einem Tafelmontagegerät, das in ein Standard-Wandgehäuse Typ 4X/IP66 vormontiert ist. Abmessungen und Installationshinweise siehe *Abbildung 39 auf Seite 110*, *Abbildung 40 auf Seite 111* und *Abbildung 41 auf Seite 112*.



Das Gehäuse sollte auf einer senkrechten Fläche montiert werden, die ausreichend Freiraum um das Gerät herum bietet, um die ordnungsgemäße Bedienung und Konfiguration zu ermöglichen. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

1. Lösen Sie die vier (4) Schrauben an der Vorderseite des Gehäuses, ziehen Sie die Tür bis zum Anschlag gerade nach vorne und klappen Sie dann die Tür auf (die Scharniere befinden sich an der linken Seite).
2. Schrauben Sie am Montageort vier (4) selbstbohrende Anker gemäß dem in *Abbildung 39 auf Seite 110* gezeigten Lochmuster in die Wand.
3. Montieren Sie das Gehäuse mit vier (4) 8 x 1-1/2"-Maschinenschrauben in den vier Montagelöchern an der Wand.
4. Vor dem Betrieb muss die Tür geschlossen und mit den vier Schrauben an den Ecken fixiert werden.

2.4 Montage des Probennahmesystems

Das Probennahmesystem wird in der Regel auf einer flachen Metallplatte mit vier Montagelöchern befestigt. Auf Anfrage kann GE das Probennahmesystem auch in einem Gehäuse liefern. Ein typisches Probennahmesystem ist in *Abbildung 16* unten dargestellt.

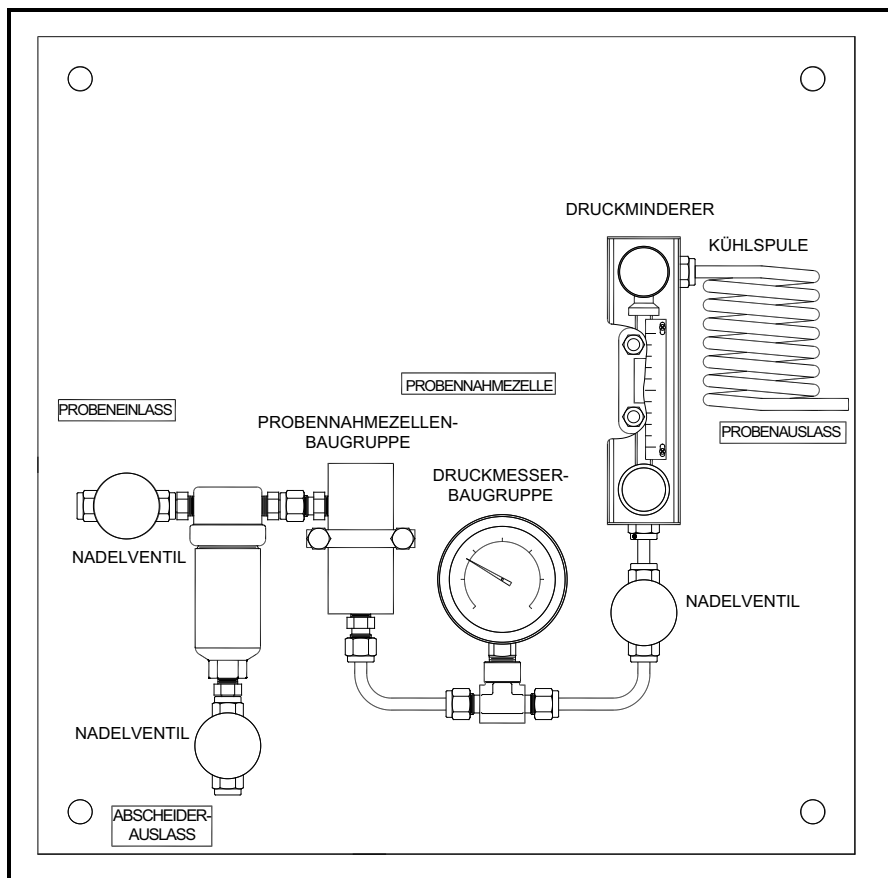


Abbildung 16: Typisches Probennahmesystem

2.4 Montage des Probennahmesystems (Forts.)

Führen Sie zur Befestigung des Probennahmesystems die folgenden Schritte aus:

1. Befestigen Sie die Platte oder das Gehäuse des Probennahmesystems mit je einer Schraube in den vier Ecken an einer senkrechten Wand oder Tafel.
2. Verbinden Sie den Einlass des Probennahmesystems mit dem Prozess und den Ausgang mit dem Rücklauf. Verwenden Sie hierzu entsprechende Armaturen und Leitungen aus Edelstahl.



VORSICHT! Starten Sie den Prozessfluss durch das System erst, wenn der Messkopf ordnungsgemäß eingebaut ist (siehe folgenden Abschnitt).

2.5 Einbauen des Messkopfs

Mit dem **dew.IQ** können folgende Messköpfe verwendet werden:

- M Series-Messkopf (siehe *Abbildung 2 auf Seite 2*)
- IQ.probe (siehe *Abbildung 3 auf Seite 2*)

Messköpfe von GE werden in der Regel in ein Probennahmesystem eingebaut, um sie vor Beschädigungen durch Elemente im Prozess zu schützen. Der Messkopf befindet sich in einem zylindrischen Behälter, der als **Probennahmezelle** bezeichnet wird und Bestandteil des Probennahmesystems ist.

M Series-Standardmessköpfe und **IQ.probe**-Messköpfe werden im Probennahmesystem oder in der Prozessleitung mit zylindrischen 3/4-16 Gewinden befestigt, die mit einem O-Ring abdichtet sind. Für Sonderanwendungen sind andere Armaturen erhältlich.



VORSICHT! Falls der Messkopf ohne Probennahmesystem direkt in die Prozessleitung eingebaut werden soll, setzen Sie sich wegen geeigneter Einbauanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen mit GE in Verbindung.

2.5 Einbauen des Messkopfs (Forts.)

Beachten Sie *Abbildung 17* unten und führen Sie die folgenden Schritte zum Einbau des Messkopfs in die Probennahmezelle aus:

1. Setzen Sie den Messkopf in die Probennahmezelle ein und schrauben Sie ihn in den Anschluss der Zelle ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Gewinde nicht verkanten.
2. Ziehen Sie den Messkopf sicher fest.
3. Lokalisieren Sie den Einlass der Probennahmezelle; dies ist der rechtwinklig zum eingebauten Messkopf angeordnete Anschluss.



VORSICHT! Um einen maximalen Schutz des Aluminiumoxid-Sensors zu gewährleisten, sollte die Abschirmung des Messkopfs niemals entfernt werden.

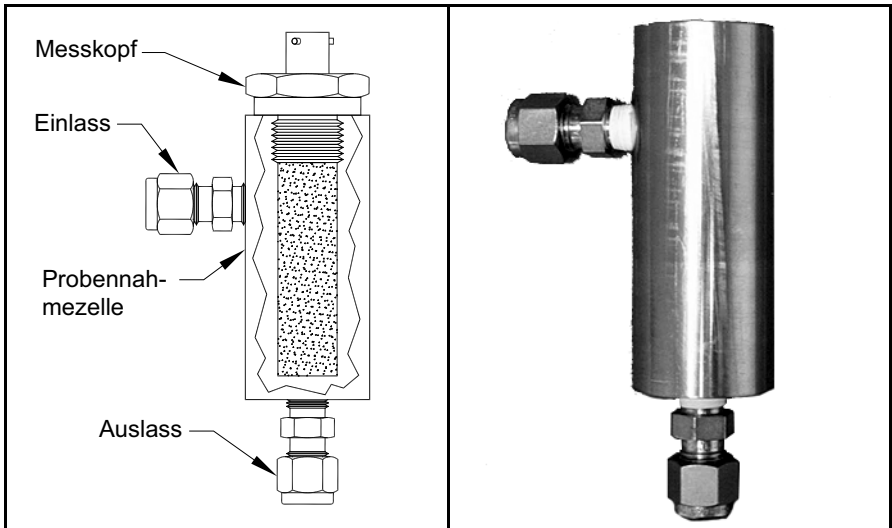


Abbildung 17: Baugruppe aus Messkopf/Probennahmezelle

2.6 Verdrahten des Systems

Zur Verdrahtung des **dew.IQ**-Systems sind folgende Schritte erforderlich:

- Anschließen des Messkopfs (siehe *Seite 20* oder *Seite 24*)
- Anschließen des analogen Schreiberausgangs (siehe *Seite 27*)
- Anschließen der Alarmer (siehe *Seite 27*)
- Anschließen der Versorgungsspannung (siehe *Seite 31*)

WARNUNG! Um den sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss der **dew.IQ** wie in dieser Anleitung beschrieben eingebaut und betrieben werden. Es sind zusätzlich alle geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften und behördlichen Vorschriften für die Installation von elektrischen Ausrüstungen einzuhalten.

WARNUNG! Beachten Sie für Wandmontageeinheiten die Längen der Wartungsschleifen in *Abbildung 41 auf Seite 112*, die für alle Installationen erforderlich sind.

Beachten Sie *Abbildung 18 unten* oder *Abbildung 19* oder *Abbildung 20 auf Seite 20* und *Abbildung 45 auf Seite 116*, wenn Sie elektrische Anschlüsse vornehmen.



*Das Symbol in den drei folgenden Abbildungen weist darauf hin, dass die Komponenten des **dew.IQ** beschädigt werden können, wenn die elektrischen Anschlüsse nicht ordnungsgemäß vorgenommen werden.*

2.6 Verdrahten des Systems (Forts.)

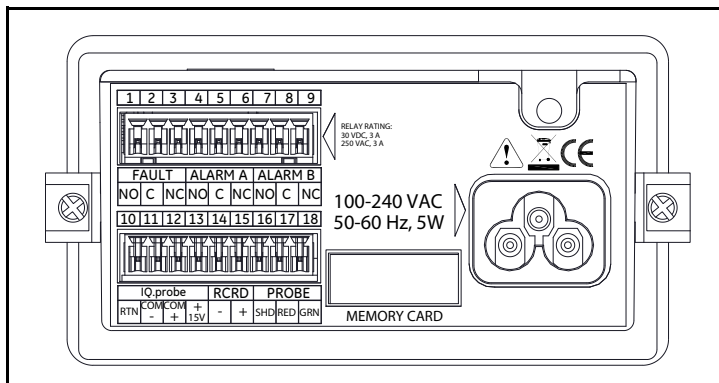


Abbildung 18: Elektrische Anschlüsse (Geräte mit Netzkabel)

Hinweis: Abbildung 18 auf Seite 19, Abbildung 19 unten und Abbildung 20 unten zeigen die drei verschiedenen möglichen Stromanschlüsse für den dew.IQ. Achten Sie darauf, die Abbildung zu verwenden, die Ihrem Gerät entspricht. Alle anderen elektrischen Anschlüsse sind bei den drei Versionen identisch.

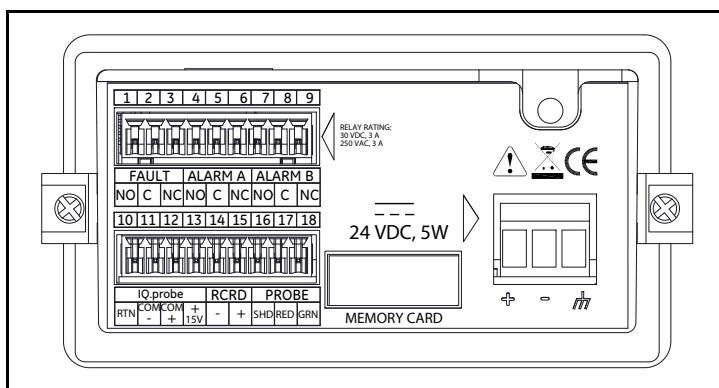


Abbildung 19: Elektrische Anschlüsse (Geräte mit Gleichstromklemmen)

2.6 Verdrahten des Systems (Forts.)



Dieses Symbol in Abbildung 20 unten weist auf die Gefahr eines elektrischen Schlags hin. Schalten Sie das Gerät stets ab, bevor Sie an den Wechselstrom-Netzklemmen arbeiten, um elektrische Schläge zu vermeiden.

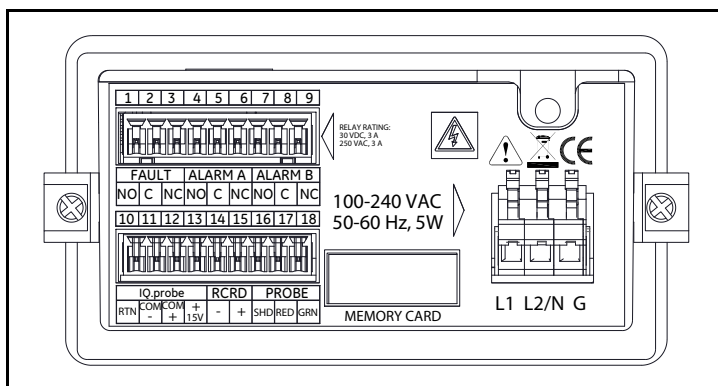


Abbildung 20: Elektrische Anschlüsse (Geräte mit Wechselstromklemmen)

2.6.1 Anschließen eines M Series-Messkopfs

Der **M Series**-Messkopf muss mit einem durchgängigen *geschirmten Kabel* mit zwei Leitern von GE an den **dew.IQ** angeschlossen werden. Dabei ist das Kabel vor übermäßiger Belastung (Biegen, Ziehen usw.) zu schützen. Außerdem darf es keinen Temperaturen über 65 °C (149 °F) oder unter -50 °C (-58 °F) ausgesetzt werden.

Hinweis: Werkseitig vorkonfektionierte Standardkabel von GE (siehe Abbildung 21 unten) sind in Längen bis 600 m (2000 Fuß) erhältlich.

2.6.1 Anschließen eines M Series-Messkopfs (Forts.)

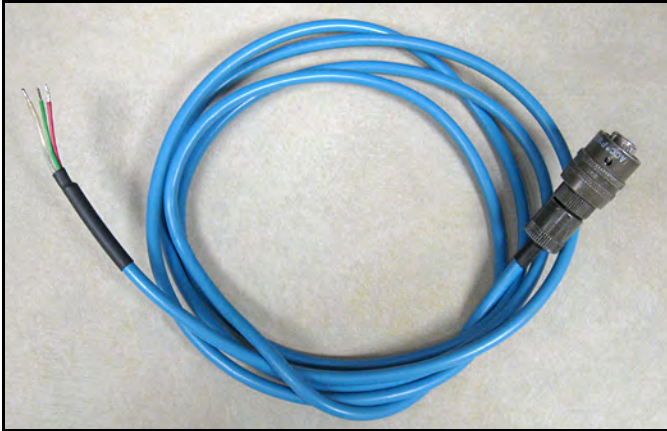


Abbildung 21: Geschirmtes Kabel mit zwei Leitern für M Series-Messkopf

Um das Messkopfkabel anzuschließen, beachten Sie die entsprechenden Abbildungen und führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie das Ende des Messkopfkabels mit dem Bajonettstecker an den Messkopf an und verdrehen Sie die Hülse im Uhrzeigersinn, bis sie in der gesperrten Stellung (ca. 1/8 Drehung) einrastet.

WICHTIG: *Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie fortfahren.*

2.6.1 Anschließen eines M Series-Messkopfs (Forts.)

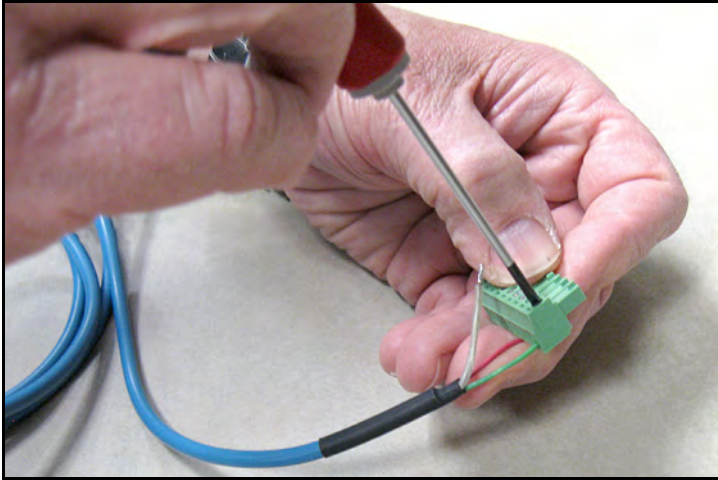


Abbildung 24: Anschließen des Messkopfkabels an den Stecker

4. Schließen Sie den Stecker wieder an die untere Klemmenleiste an der Rückseite des **dew.IQ** an (siehe *Abbildung 25* unten).



Abbildung 25: Wiederanschießen des Steckers an die Klemmenleiste

2.6.2 Anschließen eines IQ.probe-Messkopfs

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen **IQ.probe**-Messkopf mit dem **dew.IQ** zu verdrahten:

1. Stecken Sie das Ende des Messkopfkabels (siehe *Abbildung 26* unten) mit dem Stecker auf den Messkopf auf und drehen Sie den Steckerkopf im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

WICHTIG: *Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung **ausgeschaltet** ist, bevor Sie fortfahren.*

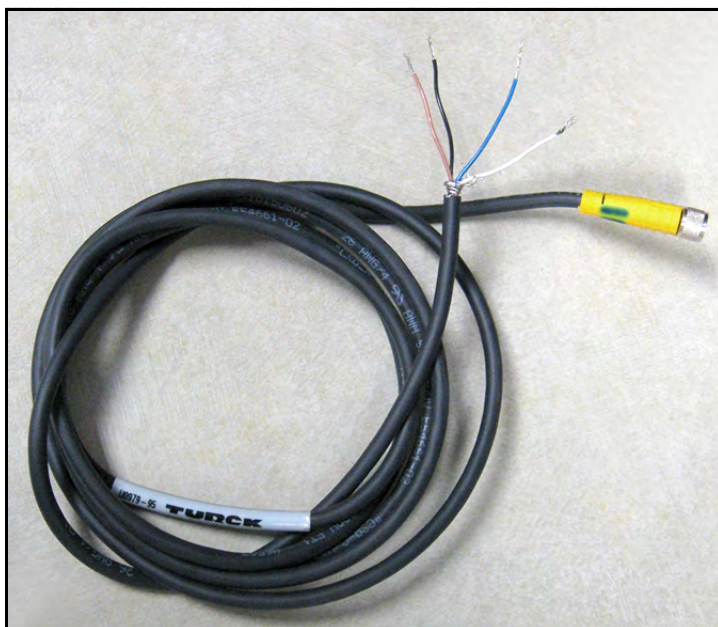


Abbildung 26: IQ.probe-Kabel mit vier Leitern

2.6.2 Anschließen eines IQ.probe-Messkopfs (Forts.)

WICHTIG: Um einen guten Kontakt an der Klemmenleiste zu gewährleisten und die Steckerstifte nicht zu beschädigen, ziehen Sie den Stecker gerade ab (nicht schräg). Stellen Sie dann die Kabelanschlüsse bei abgezogenem Stecker her. Nachdem die Verdrahtung abgeschlossen ist, stecken Sie den Stecker gerade (nicht schräg) in die Klemmenleiste.

- Ziehen Sie den Stecker von der unteren Klemmenleiste an der Rückseite des **dew.IQ** ab (siehe Abbildung 27 unten).

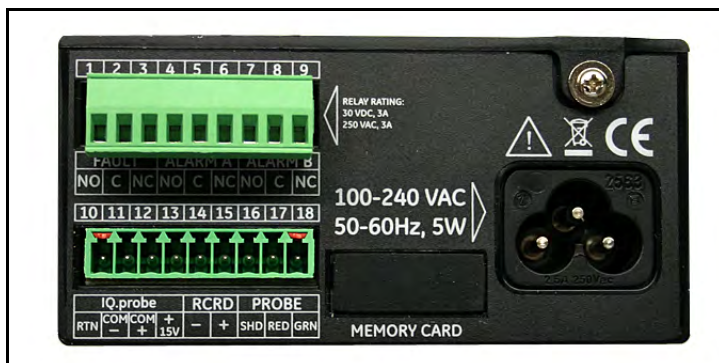


Abbildung 27: Unterer Stecker entfernt

- Beachten Sie *Tabelle 1* unten und *Abbildung 28 auf Seite 26*, um das Ende des Messkopfkabels mit den vier Leitern an die untere Klemmenleiste (Stifte 10, 11, 12 und 13) anzuschließen.

Tabelle 1: Verdrahtungsanschlüsse für IQ.probe

Kabelfarbe	Stift-Nummer	Funktion
Braun	10	RTN
Schwarz	11	COM -
Weiß	12	COM +
Blau	13	+15V
Blanker Draht*	kein Anschluss	Abschirmung

*Der Leiter für die Kabelabschirmung muss nicht mit dem **dew.IQ** verbunden werden und sollte um die Basis der vier anderen Leiter gewickelt werden.

2.6.2 Anschließen eines IQ.probe-Messkopfs (Forts.)

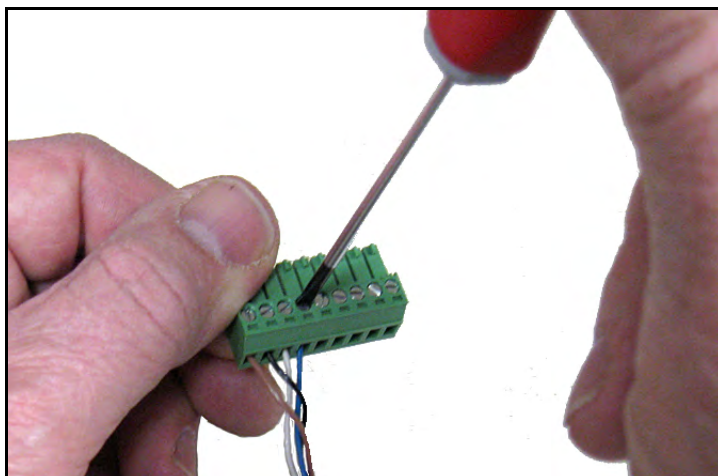


Abbildung 28: Verdrahtung des Kabels mit dem Stecker

4. Schließen Sie den Stecker wieder an die untere Klemmenleiste an der Rückseite des **dew.IQ** an (siehe *Abbildung 29* unten).

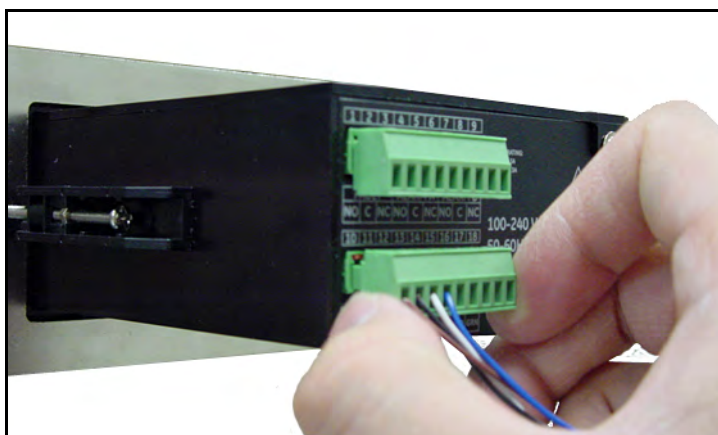


Abbildung 29: Wiederanschießen des Steckers an die Klemmenleiste

2.6.2 Anschließen eines IQ.probe-Messkopfs (Forts.)

Hinweis: Wenn ein No Link-Fehler (keine Verbindung) für den IQ.probe-Messkopf angezeigt wird, prüfen Sie die Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass die Stifte +15V und RTN nicht kurzgeschlossen sind.

2.6.3 Anschließen des analogen Ausgangs

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung **ausgeschaltet** ist, bevor Sie fortfahren.

Beachten Sie *Tabelle 2* unten, um den analogen Schreiber an die Stifte 14 und 15 an der unteren Klemmenleiste und an der Rückseite des **dew.IQ** anzuschließen (siehe *Abbildung 22 auf Seite 22* oder *Abbildung 27 auf Seite 25*).

WICHTIG: Um einen guten Kontakt an den Klemmenleisten zu gewährleisten und die Steckerstifte nicht zu beschädigen, ziehen Sie den Stecker gerade ab (nicht schräg). Stellen Sie dann die Kabelanschlüsse bei abgezogenem Stecker her. Nachdem die Verdrahtung abgeschlossen ist, stecken Sie den Stecker gerade (nicht schräg) in die Klemmenleiste.

Tabelle 2: Kontaktbelegung für analogen Ausgang

Kabelfarbe	Stift-Nummer	Funktion
Schwarz	14	Signal-
Rot	15	Signal+

2.6.4 Anschließen der Alarmrelais

Hinweis: Das Kabel zum Anschließen der Alarmrelais ist vom Kunden bereitzustellen. Der zulässige Kabelquerschnitt beträgt 16 bis 26 AWG.

Der **dew.IQ** verfügt über ein *Fehleralarmrelais* und zwei *Grenzwert-Alarmrelais* (High/Low). Jedes Alarmrelais ist ein einpoliges Umschaltrelais mit folgenden Kontakten (Kontaktbelegungen für die Stecker siehe *Tabelle 3*):

2.6.4 Anschließen der Alarmrelais (Forts.)

- Schließer (NO)
- Sammelleiter (S)
- Öffner (NC)

Tabelle 3: Kontaktbelegung für Alarmrelais

Kontakt	Fehleralarm	Alarm A	Alarm B
Schließer	1	4	7
Sammelleiter	2	5	8
Öffner	3	6	9

2.6.4a Anschließen der Grenzwertalarme (A und B)

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung **ausgeschaltet** ist, bevor Sie fortfahren.

Jeder dieser Alarme kann so eingestellt werden, dass er bei Erreichen des oberen oder des unteren Grenzwerts auslöst. Bei einem Alarm für den oberen Grenzwert löst das Alarmrelais aus, wenn das Eingangssignal den Sollwert überschreitet. Bei einem Alarm für den unteren Grenzwert löst das Alarmrelais aus, wenn das Eingangssignal unter den Sollwert fällt.

Führen Sie zum Verdrahten der Grenzwert-Alarmrelais (High/Low) folgende Schritte aus:

1. Ziehen Sie den Stecker von der oberen Klemmenleiste an der Rückseite des **dew.IQ** ab (siehe *Abbildung 30* unten).

WICHTIG: Um einen guten Kontakt an den Klemmenleisten zu gewährleisten und die Steckerstifte nicht zu beschädigen, ziehen Sie den Stecker gerade ab (nicht schräg). Stellen Sie dann die Kabelanschlüsse bei abgezogenem Stecker her. Nachdem die Verdrahtung abgeschlossen ist, stecken Sie den Stecker gerade (nicht schräg) in die Klemmenleiste.

2.6.4a Anschließen der Grenzwertalarme (A und B) (Forts.)

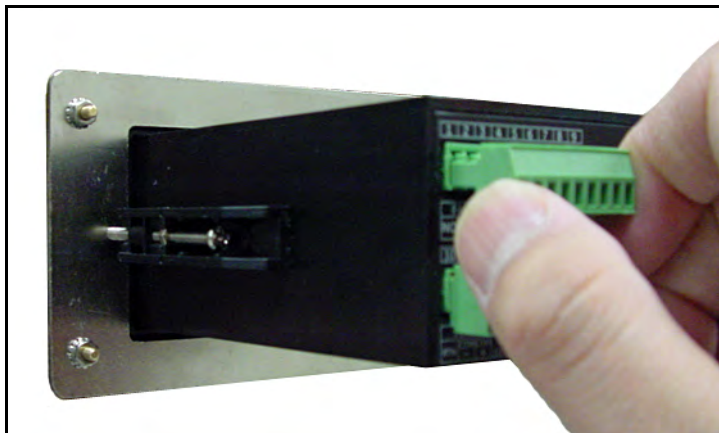


Abbildung 30: Entfernen des oberen Steckers

2. Stellen Sie die Anschlüsse für Alarm A und Alarm B an der oberen Klemmenleiste wie in *Tabelle 3 auf Seite 28* gezeigt her.
3. Schließen Sie den Stecker wieder an die obere Klemmenleiste an der Rückseite des **dew.IQ** an.

2.6.4b Anschließen des Fehleralarms

Falls er aktiviert ist, löst der **dew.IQ**-Fehleralarm aus, wenn mindestens einer der nachstehenden Fehler auftritt: *Stromausfall, Bereichsfehler* (konfigurierbar) oder System-Reset der *Watchdog-Funktion*.

Hinweis: Die Watchdog-Funktion ist ein Überwachungsschaltkreis, der das Gerät automatisch zurücksetzt, wenn ein Systemfehler auftritt.

Für den Fehleralarm gibt es zwei mögliche Betriebsarten:

- **Ausfallsicherer Modus:** Der Anschluss an *Stift 2 und 3* ergibt einen *Öffner*-Kontakt. Wird der **dew.IQ** in einem anderen als dem Fehlerzustand betrieben, wird das Fehleralarmrelais erregt, um den Kontakt zwischen Stift 2 und 3 zu öffnen. Bei einem Fehler wird das Fehleralarmrelais abgeregelt, um den Kontakt zwischen Stift 2 und 3 zu schließen und den Alarm auszulösen.

2.6.4b Anschließen des Fehleralarms (Forts.)

- **Nicht ausfallsicherer Modus:** Der Anschluss an *Stift 1 und 2* ergibt einen *Schließer*-Kontakt. Wird der **dew.IQ** in einem anderen als dem Fehlerzustand betrieben, wird das Fehleralarmrelais abgeregt, um den Kontakt zwischen Stift 1 und 2 zu öffnen. Bei einem Fehler wird das Fehleralarmrelais erregt, um den Kontakt zwischen Stift 1 und 2 zu schließen und den Alarm auszulösen.

WICHTIG: *Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie fortfahren.*

Führen Sie zum Verdrahten des Alarmrelais folgende Schritte aus:

1. Ziehen Sie den Stecker von der oberen Klemmenleiste an der Rückseite des **dew.IQ** ab (siehe *Abbildung 30 auf Seite 29*).

WICHTIG: *Um einen guten Kontakt an den Klemmenleisten zu gewährleisten und die Steckerstifte nicht zu beschädigen, ziehen Sie den Stecker gerade ab (nicht schräg). Stellen Sie dann die Kabelanschlüsse bei abgezogenem Stecker her. Nachdem die Verdrahtung abgeschlossen ist, stecken Sie den Stecker gerade (nicht schräg) in die Klemmenleiste.*

2. Stellen Sie die Fehleralarm-Anschlüsse an der oberen Klemmenleiste wie in *Tabelle 3 auf Seite 28* gezeigt her.
3. Schließen Sie den Stecker wieder an die obere Klemmenleiste an der Rückseite des **dew.IQ** an.

2.6.5 Anschließen der Stromversorgung

Für die Stromversorgung des **dew.IQ** gibt es drei Optionen:

- Netzkabel (nicht bei Wandmontagegeräten)
- Gleichstromklemmen (für alle Ausführungen verfügbar)
- Wechselstromklemmen (für alle Ausführungen verfügbar)

Fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort, um die Stromversorgung an das Gerät anzuschließen.

2.6.5a Anschließen des Netzkabels

Um das mit dem **dew.IQ** mitgelieferte Netzkabel anzuschließen, stecken Sie einfach die Buchse des Kabels auf den Stecker an der Rückwand des **dew.IQ** (siehe *Abbildung 31* unten und *Abbildung 32 auf Seite 32*).

Hinweis: Diese Konfiguration wird nicht bei netzgespeisten Wandmontagegeräten verwendet.



Abbildung 31: Anschließen des Netzkabels

2.6.5a Anschließen des Netzkabels (Forts.)



Abbildung 32: Angeschlossenes Netzkabel

2.6.5b Anschließen der Gleichstromklemmen

Das Gleichstromkabel (mit Leitern mit einem Querschnitt von 14 bis 26 AWG) ist vom Kunden bereitzustellen. Um das Gleichstromkabel an die Eingangsstromklemmen des **dew.IQ** anzuschließen (siehe *Abbildung 19 auf Seite 19*), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Ziehen Sie den Gleichstromstecker von der Rückseite des **dew.IQ** ab (siehe *Abbildung 33 unten*).



Abbildung 33: Entfernen des Gleichstromsteckers

2.6.5b Anschließen der Gleichstromklemmen (Forts.)

2. Isolieren Sie die drei Stromkabelleiter auf einer Länge von ca. 10 mm (3/8") ab.
3. Stecken Sie jeden Draht in den entsprechenden Kontaktstift (siehe *Tabelle 4* unten) und ziehen Sie die Schrauben fest, um die Drähte zu fixieren.

Tabelle 4: Kontaktbelegung für Gleichstromstecker

Kabelfarbe	Stift	Funktion
Rot	+	V+
Schwarz	-	V-
Grün	GND-Symbol (Erdung)	Masse

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der Masseanschluss des Rahmens des dew.IQ ordnungsgemäß geerdet ist.

4. Schließen Sie den Gleichstromstecker wieder an der Rückseite des **dew.IQ** an (siehe *Abbildung 34* unten).

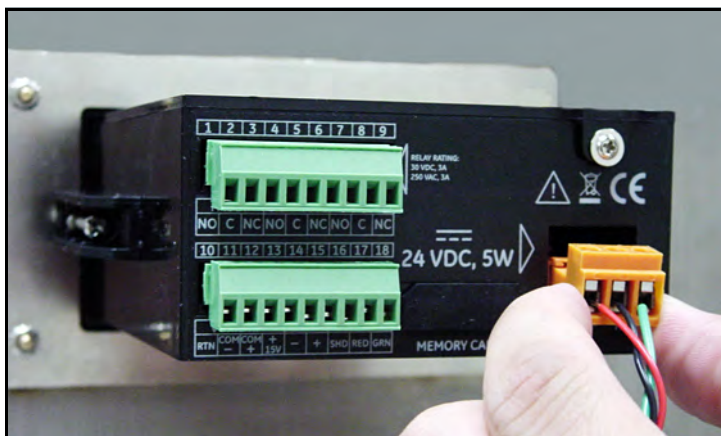


Abbildung 34: Wiederanschießen des Gleichstromsteckers

2.6.5c Anschließen der Wechselstromklemmen

WICHTIG: *Im Gegensatz zum Gleichstromstecker, der mit Schraubklemmen versehen ist, verfügt der Wechselstromstecker über Federklemmen. Dieser Stecker muss vom **dew.IQ** zur Verdrahtung abgezogen werden, um die Platine nicht zu belasten. Andernfalls kann die Platine beschädigt werden.*

Das Netzkabel (mit Leitern mit einem Querschnitt von 14 bis 26 AWG) ist vom Kunden bereitzustellen. Um das Netzkabel an die Eingangsstromklemmen des **dew.IQ** anzuschließen, beachten Sie *Abbildung 20 auf Seite 20* und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Ziehen Sie den Wechselstromstecker von der Rückseite des **dew.IQ** ab (siehe *Abbildung 35* unten).



Abbildung 35: Entfernen des Wechselstromsteckers

2.6.5c Anschließen der Wechselstromklemmen (Forts.)

2. Isolieren Sie die drei Stromkabelleiter auf einer Länge von ca. 10 mm (3/8") ab.
3. Führen Sie jeden Draht in den entsprechenden Kontaktstift ein (siehe *Tabelle 5* unten). Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher, um die Öffnung der Federklemmen zu unterstützen.

Tabelle 5: Kontaktbelegung für Wechselstromstecker

Kabelfarbe	Stift	Funktion
Schwarz	L1	Stromversorgung
Weiß	L2/N	Stromversorgung 2 (230 VAC) oder Nullleiter
Grün	G	Masse


4. Schließen Sie den Wechselstromstecker wieder an der Rückseite des dew.IQ an.

[Kein Inhalt auf dieser Seite]

Kapitel 3. Ersteinrichtung und Betrieb

3.1 Mit dem dew.IQ

Die gesamte Programmierung des **dew.IQ** erfolgt über das Tastenfeld und die Anzeige an der Frontblende (siehe unten).

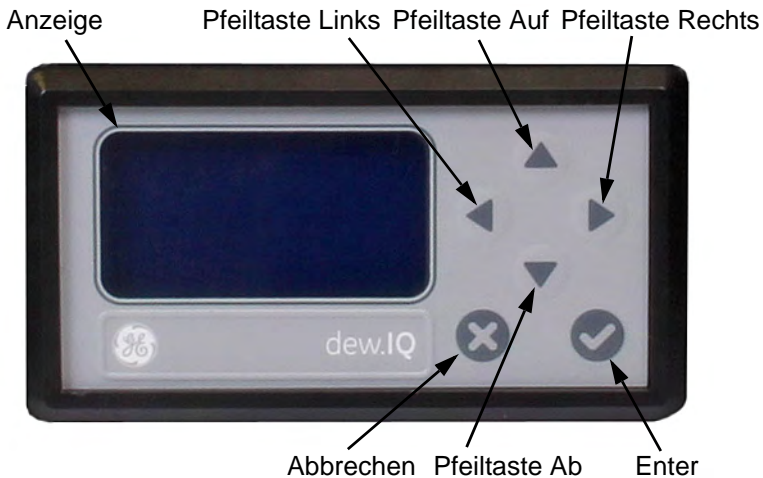

Die Komponenten an der Frontblende haben folgende Funktionen:

- **Anzeige** – Die Programmierungsmenüs und -optionen werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
- **Enter** – In den meisten Fällen verwenden Sie diese Taste, um eine Eingabe zu speichern und/oder zum nächsten Bildschirm zu wechseln.
- **Abbrechen** – In den meisten Fällen verwenden Sie diese Taste, um eine Eingabe zu verwerfen und/oder zum vorherigen Bildschirm zu wechseln.
- **Pfeiltasten Links/Rechts** – Mit diesen Tasten können Sie den Cursor in einer Zeile um jeweils ein Zeichen in die angegebene Richtung bewegen.
- **Pfeiltasten Auf/Ab** – Mit diesen Tasten können Sie den Cursor zwischen Zeilen um jeweils eine Zeile in die angegebene Richtung bewegen.


Hinweis: Wenn Tasten für einen Bildschirm spezielle Funktionen haben, werden die Abweichungen in diesem Abschnitt beschrieben.

3.1.1 Inbetriebnahme

Nach ordnungsgemäßer Installation kann das Feuchtemessgerät **dew.IQ** für die Anforderungen des Benutzers eingerichtet werden. Orientieren Sie sich während der Programmierung des Messgeräts an einer der folgenden Menükarten:

- *Abbildung 46 auf Seite 118* bei Verwendung eines **M Series**-Messkopfes (dieser Messkopf wird für die Programmierbeispiele in diesem Kapitel verwendet.)
- *Abbildung 47 auf Seite 119* bei Verwendung eines **IQ.probe**-Messkopfes.

Nach dem Einschalten durchläuft der **dew.IQ** verschiedene Anzeigen, bis ein Messmodusbildschirm angezeigt wird, der etwa wie folgt aussieht:

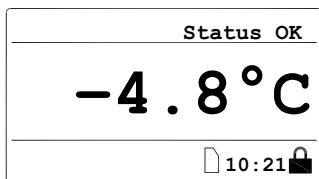


Nach dem Einschalten muss das Main Menu (Hauptmenü) entsperrt werden. Um das Menü zu entsperren, drücken Sie:





Abbrechen, Enter, Abbrechen.

3.1.2 Menüzugriff

Nachdem Sie das Menü entsperrt haben (zur Bestätigung wird das Vorhängeschloss-Symbol unten rechts ausgeblendet), drücken Sie

Abbrechen , um das Main Menu (Hauptmenü) anzuzeigen (siehe *Abbildung 36* unten). Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte

Menüoption aus und drücken Sie **Enter** , um auf die markierte Option zuzugreifen. Wenn Sie **Abbrechen**  im Main Menu (Hauptmenü) drücken, kehrt der Bildschirm zur *Messanzeige* zurück.

Hinweis: *Menüeinträge, denen ein Auslassungszeichen (drei Punkte) nachgestellt ist, enthalten Untermenüs, während Einträge ohne Auslassungszeichen eine direkte Funktion haben.*

3.1.2 Menüzugriff (Forts.)

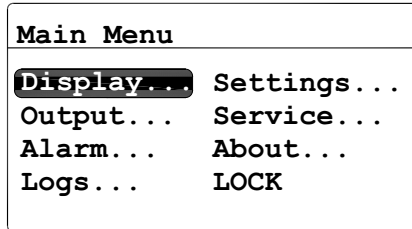


Abbildung 36: Hauptmenü

3.1.3 Eingabe von numerischen Werten

Da der **dew.IQ** nicht über eine numerische Tastatur verfügt, werden numerische Werte mithilfe eines „*Kombinationsschloss*“-Verfahrens eingegeben (siehe Beispiel in *Abbildung 37* unten):

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Links** ◀ und **Rechts** ▶ die zu ändernde Zahl aus. Die ausgewählte Zahl wird durch einen Pfeil nach oben ▲ gekennzeichnet.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten **Auf** ▲ und **Ab** ▼, um die ausgewählte Zahl zu erhöhen oder zu verringern.

Hinweis: Wenn durch das Erhöhen oder Verringern einer Zahl der zulässige Bereich verlassen wird (Maximal-/Minimalwert), ändert sich die Zahl nicht.

3. Nachdem Sie die numerische Eingabe abgeschlossen haben, drücken Sie **Enter** ✓, um den neuen Wert zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder drücken Sie **Abbrechen** ✕, um den ursprünglichen Wert beizubehalten und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

3.1.3 Eingabe von numerischen Werten (Forts.)

Set Output Span

Max: +60.0

+060.0 DP °C

Min: -110.0

√=Save X=Cancel

Abbildung 37: Numerische Eingabe

3.2 Konfigurieren der Anzeige



Main Menu

Display... Settings...

Output... Service...

Alarm... About...

Logs... LOCK

Nachdem der Bildschirm entsperrt wurde, drücken Sie die Taste **Abbrechen** . Das Main Menu (Hauptmenü) mit verschiedenen Optionen wird angezeigt. Um die Anzeige zu konfigurieren, wählen Sie Display... (Anzeige) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


3.2.1 Auswahl der primären Einheiten

Display Menu

Unit Select


Decimal

Contrast

Um die Einheiten für die primäre Anzeige auszuwählen, wählen Sie Unit Select (Einheiten wählen) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Select Display Unit:


DP °C	g/m ³
DP °F	kg/m ³
PPMv	MH
mg/m ³	

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschten Einheiten aus und drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Display Menu (Anzeigemenü) zurück.

3.2.1 Konfigurieren der Anzeige (Forts.)


Hinweis: Wenn Sie den IQ.probe-Messkopf verwenden, wird FH statt MH angezeigt.

3.2.2 Festlegen von Dezimalstellen

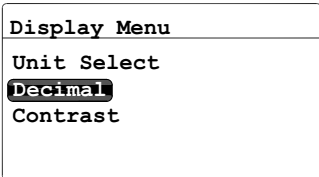


Um die Dezimalstellen für Einheitenwerte festzulegen, wählen Sie im Display Menu (Anzeigemenü) mit den Pfeiltasten den Eintrag Decimal (Dezimal) aus und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


Hinweis: Die Einstellung für die Dezimalstellen legt die Anzahl von Stellen fest, die für einen Wert rechts neben dem Dezimaltrennzeichen („.“) angezeigt werden (sofern möglich).

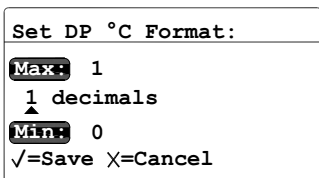




Ändern Sie mit den Pfeiltasten die Anzahl von Dezimalstellen und drücken Sie **Enter** , oder drücken Sie **Abbrechen** , wenn keine Änderungen erforderlich sind. Die Anzeige kehrt zum Display Menu (Anzeigemenü) zurück.

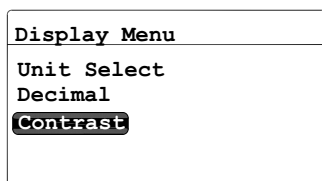3.2.3 Einstellen des Kontrastes

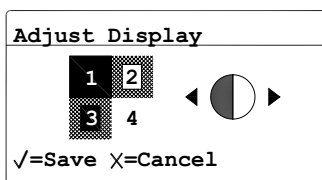

Um den Kontrast der Anzeige einzustellen, wählen Sie im Display Menu (Anzeigemenü) mit den Pfeiltasten den Eintrag **Contrast** (Kontrast) aus und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:




Verwenden Sie die Pfeiltasten **Rechts/Links**, um den Anzeigekontrast zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie **Enter** , um die Änderungen zu speichern, oder drücken Sie **Abbrechen** , um die Änderungen zu verwerfen. Die Anzeige kehrt zum Display Menu (Anzeigemenü) zurück.

3.3 Einrichten des Analogausgangs

3.3.1 Aufrufen des Output Menu (Ausgangsmenü)

Main Menu	
Display...	Settings...
Output...	Service...
Alarm...	About...
Logs...	LOCK

Wählen Sie im Main Menu (Hauptmenü) den Eintrag Output... (Ausgang) und drücken Sie

Enter . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

3.3.2 Auswahl von Einheiten für den Ausgang


Output Menu	
Units	Test
Type	Trim...
Upper	
Lower	

Wählen Sie im Output Menu (Ausgangsmenü) die Option Units (Einheiten) und drücken Sie

Enter . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Select Output Unit:	
DP °C	g/m ³
DP °F	kg/m ³
PPMv	MH
mg/m ³	

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschten Einheiten aus und drücken Sie

Enter . Die Anzeige kehrt zum Output Menu (Ausgangsmenü) zurück.

Hinweis: Wenn Sie den IQ.probe-Messkopf verwenden, wird FH statt MH angezeigt.

3.3.3 Auswahl eines Ausgangstyps

WICHTIG: *Bevor Sie den Analogausgangstyp ändern, lesen Sie unter Auswahl des analogen Schreiberausgangs auf Seite 4 nach, um sicherzustellen, dass der **Schalter S1** korrekt eingestellt ist (**V** für Spannung oder **I** für Strom).*



Output Menu	
Units	Test
Type	Trim...
Upper	
Lower	

Um den Ausgangstyp zu ändern, wählen Sie im Output Menu (Ausgangsmenü) die Option

Type (Typ) und drücken Sie **Enter** .


Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Output Menu		
Select Output Type:		
4-20mA	0-20mA	0-2V
✓=Accept X=Cancel		



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen neuen Ausgangstyp. Drücken Sie **Enter** , um die Auswahl zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Output Menu (Ausgangsmenü) zurückzukehren.

3.3.4 Ändern der Ausgangsspanne

Output Menu	
Units	Test
Type	Trim...
Upper	
Lower	


Um die Ausgangsspanne anzupassen, wählen Sie im Output Menu (Ausgangsmenü) die Option Upper (Obere Grenze) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Set Output Span	
Max:	+60.0
	+060.0 DP °C
Min:	-110.0
√=Save X=Cancel	

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste. Drücken Sie **Enter** , um die Änderung zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Output Menu (Ausgangsmenü) zurückzukehren.



3.3.5 Ändern des Ausgangsnullwerts

Output Menu	
Units	Test
Type	Trim...
Upper	
Lower	

Um den Ausgangsnullwert anzupassen, wählen Sie im Output Menu (Ausgangsmenü) die Option Lower (Untere Grenze) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Set Output Zero	
Max:	+60.0
-110.0	DP °C
Min:	-110.0
√=Save X=Cancel	

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Output Menu (Ausgangsmenü) zurückzukehren.

3.3.6 Überprüfen des Ausgangs


Um den ordnungsgemäßen Betrieb des angeschlossenen Aufzeichnungs- oder SCADA-Geräts zu prüfen, kann der **dew.IQ** Testsignale mit bekannten Werten ausgeben. Das **Test Menu** (Testmenü) veranlasst den **dew.IQ** basierend auf dem ausgewählten Bereichsprozentsatz, einfach zu berechnende Testsignale auszugeben. In *Tabelle 6* unten sind als Beispiele Testsignale für drei häufig verwendete Bereichsprozentsätze dargestellt.

Tabelle 6: Beispiele für Ausgangstestwert

Ausgangstyp	0 %	50 %	100 %
0-20 mA	0,00 mA	10,00 mA	20,00 mA
4-20 mA	4,00 mA	12,00 mA	20,00 mA
0-2 V	0,00 V	1,00 V	2,00 V



Output Menu

Units **Test**
Type Trim...
Upper
Lower

Um einen Systemausgang zu testen, wählen Sie im Output Menu (Ausgangsmenü) den Eintrag **Test** und drücken Sie **Enter** . Der **dew.IQ** überprüft die Ausgangseinstellungen, und ein Bildschirm ähnlich dem Folgenden wird angezeigt:

Output Test Value:


Max: +110.00
+050.00 %
Min: -25.00
✓=Apply X=Exit

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste die zu ändernde Stelle aus und erhöhen oder verringern Sie deren Wert mit den Pfeiltasten Auf und Ab. Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Output Menu (Ausgangsmenü) zurückzukehren.


3.3.7 Trimmen des Ausgangs

Das Trim Menu (Trimm-Menü) ermöglicht dem Bediener, Abweichungen zwischen der Messung des 0/4-20-mA- oder 0-2-V-Testausgangs des **dew.IQ** und den Messwerten auf einem angeschlossenen Ausgabegerät zu kompensieren. So trimmen Sie den Analogausgang:


Output Menu	
Units	Test
Type	Trim...
Upper	
Lower	

Wählen Sie Trim (Trimmen) im Output Menu (Ausgangsmenü) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


Output Trim
Reset Trim
Trim Zero
Trim Span

Wenn Sie einen Trimm-Vorgang ausführen, fordert Sie der **dew.IQ** zunächst dazu auf, die Trimm-Funktion zurückzusetzen. Um den Trimm-Ausgang zurückzusetzen, wählen Sie Reset Trim (Trimmen zurücksetzen) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Output Trim
Reset Out Trim?
YES NO
√=Accept X=Cancel

Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste die Option YES (JA) und drücken Sie **Enter** . Dadurch werden jegliche vorherigen Trimm-Werte gelöscht und der **dew.IQ** auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Output Trim
Reset Trim
Trim Zero
Trim Span

Um den Nullwert zu trimmen, wählen Sie Trim Zero (Nullwert trimmen) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

3.3.7 Trimmen des Ausgangs (Forts.)



Der **dew.IQ** gibt daraufhin 4,000 mA oder 0,4 V über den zu trimmenden Ausgang aus. Der Ausgangswert sollte dann mithilfe des angeschlossenen Analoggeräts oder DVM gelesen werden.

Geben Sie den Wert von der angeschlossenen Ausrüstung wie folgt als Zero Trim (Trimm-Nullwert) ein:


Hinweis: Da Sie 0 mA oder 0 V für negative Offsets nicht trimmen können, erfolgt die Trimmung für das untere Skalenende stets auf der 4-mA- oder 0,4-V-Ausgangsebene.

Enter Out Reading:	
Max:	5.2000
	04.0000 mA
Min:	3.0000
√=Save X=Cancel	

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste die zu ändernde Stelle aus und erhöhen oder verringern Sie deren Wert mit den Pfeiltasten Auf und Ab. Drücken Sie

Enter , um die Änderungen zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten).

Output Trim
Reset Trim
Trim Zero
Trim Span



Die Anzeige kehrt zum Menü Output Trim (Ausgang trimmen) zurück und die Option Trim Span (Spanne trimmen) ist hervorgehoben. Um den Spannenwert zu ändern, drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Der **dew.IQ** gibt daraufhin 20,000 mA oder 2 V über den zu trimmenden Ausgang aus. Der Ausgangswert sollte dann mithilfe des angeschlossenen Analoggeräts oder DVM gelesen werden. Geben Sie den Wert von der angeschlossenen Ausrüstung wie folgt als Span Trim (Spanne trimmen) ein:

3.3.7 Trimmen des Ausgangs (Forts.)

Enter	Out	Reading:
Max:	22.2000	
	20.0000 mA	
Min:	10.0000	
√=Save X=Cancel		

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten).

Das Trimmen ist abgeschlossen. Um die Fehlergrenze zu überprüfen, siehe *Überprüfen des Ausgangs auf Seite 47*.

Beispiel:

1. Trim (Trimmen) wird zurückgesetzt, anschließend wird Trim Zero (Nullwert trimmen) ausgewählt. Das angeschlossene Ausgabegerät gibt 3,977 mA zurück.
2. Der Bediener gibt „3.977“ als Zero Trim (Trimm-Nullwert)-Wert ein.
3. Trim Span (Spanne trimmen) ist ausgewählt. Das angeschlossene Ausgabegerät gibt 19,985 mA zurück.
4. Der Bediener gibt „19.985“ als Span Trim (Trimm-Spanne)-Wert ein.
5. Der **dew.IQ** passt den Ausgang entsprechend an, um den Ausgang wie vom angeschlossenen Ausgabegerät oder einem DVM gemessen zu kalibrieren.
6. Über das Test Menu (Testmenü) überprüft der Bediener, dass ein Testwert von 0 % jetzt auf dem angeschlossenen Ausgabegerät als 4,000 mA und ein Testwert von 100 % als 20,000 mA angezeigt wird.


3.4 Einrichten der Messwertalarme


Der **dew.IQ** ist mit zwei programmierbaren Grenzwert-Alarmrelais und einem Fehleralarmrelais ausgestattet. Konfigurieren Sie die Alarmer gemäß der Anweisungen in diesem Abschnitt.


3.4.1 Auswahl eines Alarmausgangs


Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Um die Alarmer zu konfigurieren, wählen Sie im Main Menu (Hauptmenü) den Eintrag

Alarm und drücken Sie **Enter** . Wählen Sie dann im Alarm Menu (Alarmmenü) die Option Select (Auswählen) und drücken Sie

Enter . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:


Alarm Menu [A]	
Select Alarm:	
 B	
√=Accept X=Cancel	

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den zu konfigurierenden Ausgang (A oder B) und drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Alarm Menu (Alarmmenü) zurück.

3.4.2 Auswahl des Alarmstatus


Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Um den Alarmstatus auszuwählen, wählen Sie im Alarm Menu (Alarmmenü) den Eintrag

Status und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Alarm Menu [A]	
Set Alarm Status:	
OFF	ON
√=Accept X=Cancel	


Wählen Sie mit den Pfeiltasten OFF (AUS) oder ON (EIN) aus und drücken Sie

Enter . Die Anzeige kehrt zum Alarm Menu (Alarmmenü) zurück.



3.4.3 Auswahl von Alarmeinheiten

Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Um Alarmeinheiten auszuwählen, wählen Sie im Alarm Menu (Alarmmenü) den Eintrag

Units (Einheiten) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


Select Alarm Unit:	
DP °C	g/m ³
DP °F	kg/m ³
PPMv	MH
mg/m ³	

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Maßeinheiten für den Alarm aus. Drücken Sie **Enter** , um die Auswahl zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Alarm Menu (Alarmmenü) zurückzukehren.



Hinweis: Wenn Sie den IQ.probe-Messkopf verwenden, wird FH statt MH angezeigt.

3.4.4 Auswahl eines Alarmtyps

Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Um den Alarmtyp zu ändern, wählen Sie im Alarm Menu (Alarmmenü) die Option Type (Typ) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Select Alarm Type:
Setpoint
In Band
Out Band

Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen neuen Alarmtyp (siehe *Wie funktionieren die Alarmtypen? auf Seite 54*). Drücken Sie **Enter** , um die Auswahl zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Alarm Menu (Alarmmenü) zurückzukehren.

3.4.5 Wie funktionieren die Alarmentypen?

Für den **dew.IQ** sind folgende Alarmentypen verfügbar (siehe *Abbildung 38* unten):

- **Setpoint (Sollwert):** Der Alarm wird aktiviert, wenn der ausgewählte Parameter den oberen Grenzwert überschreitet. Er wird deaktiviert, wenn der ausgewählte Parameter den unteren Grenzwert unterschreitet.
- **Inner Band (Innerer Bereich):** Der Alarm wird aktiviert, wenn der ausgewählte Parameter zwischen dem unteren und oberen Grenzwert liegt. Er wird deaktiviert, wenn der ausgewählte Parameter den oberen Grenzwert überschreitet oder den unteren Grenzwert unterschreitet.
- **Outer Band (Äußerer Bereich):** Der Alarm wird aktiviert, wenn der ausgewählte Parameter den oberen Grenzwert überschreitet oder den unteren Grenzwert unterschreitet. Der Alarm wird deaktiviert, wenn der ausgewählte Parameter zwischen dem unteren und dem oberen Grenzwert liegt.

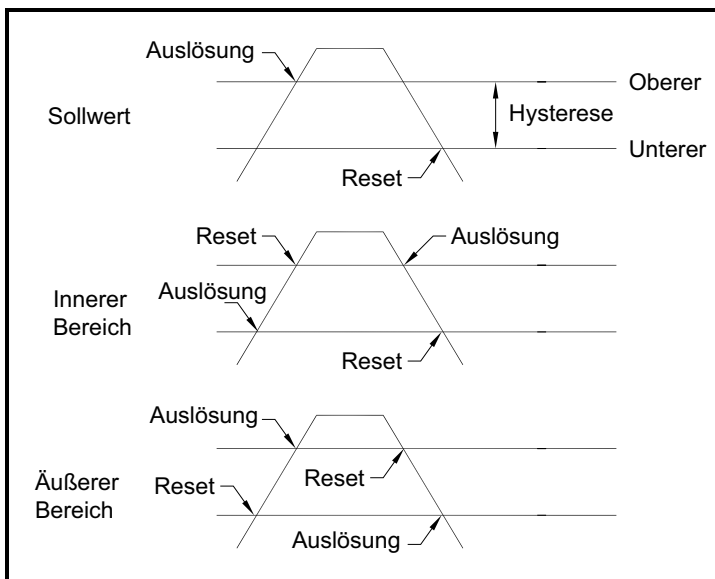



Abbildung 38: Verfügbare Alarmentypen

3.4.6 Einstellen der oberen Alarmspanne



Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Um die Alarmspanne anzupassen, wählen Sie im Alarm Menu (Alarmmenü) die Option Upper (Obere Grenze) und drücken Sie

Enter . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Enter MAX Alm Value	
Max:	+60.0
	+000.0 DP °C
Min:	-110.0
√=Save X=Cancel	


Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Alarm Menu (Alarmmenü) zurückzukehren.

3.4.7 Einstellen des Alarmnullwerts



Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	

Um den Alarmnullwert anzupassen, wählen Sie im Alarm Menu (Alarmmenü) die Option Lower (Untere Grenze) und drücken Sie

Enter . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:


Enter MIN Alm Value	
Max+	+60.0
+000.0 DP °C	
Min+	-110.0
√=Save X=Cancel	

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.



Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Alarm Menu (Alarmmenü) zurückzukehren.

3.4.8 Testen der Alarmrelais


Alarm Menu [A]	
Select	Upper
Status	Lower
Units	Test
Type...	


Um das Alarmrelais und die daran angeschlossenen Geräte zu testen, wählen Sie im Alarm Menu (Alarmmenü) die Option **Test** und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Alarm Menu [A]	
Alarm is TRIPPED	
Reset	Trip
√=Accept X=Cancel	

Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste die Option **Reset** (Zurücksetzen) oder **Trip** (Auslösung) und drücken Sie **Enter** . Wenn **Reset** (Zurücksetzen) ausgewählt wurde, wird die Meldung **Alarm is RESET** (Alarm wird zurückgesetzt) angezeigt. Wenn **Trip** (Auslösung) ausgewählt wurde, wird die Meldung **Alarm is Tripped** (Alarm wird ausgelöst) angezeigt. Drücken Sie **Abbrechen** , um zum Alarm Menu (Alarmmenü) zurückzukehren.


3.5 Anzeigen von Systeminformationen

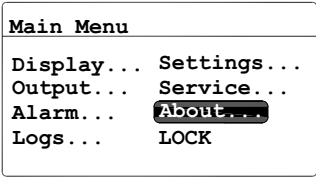


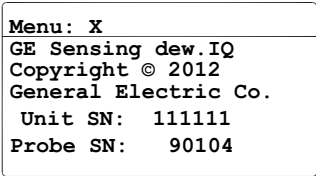
Um die Systeminformationen des **dew.IQ** anzuzeigen, wählen Sie im Main Menu (Hauptmenü) den Eintrag About... (Info) und drücken Sie **Enter** . Fahren Sie mit den folgenden Abschnitten fort.


*Hinweis: Die in den folgenden Bildschirmen dargestellten Informationen sind nur Beispiele. Ihr **dew.IQ** zeigt die Informationen zu Ihrem spezifischen Gerät an.*

3.5.1 Prüfen der ID

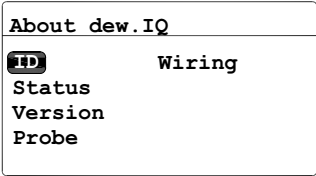

Um die Identitätsdaten des **dew.IQ** zu überprüfen, wählen Sie im Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ) die Option ID und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:




Die Informationen beinhalten Seriennummern für den **dew.IQ** und den Messkopf. Um zum Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ) zurückzukehren, drücken Sie **Abbrechen** .

3.5.2 Prüfen des Status

About dew.IQ	
ID	Wiring
Status	
Version	
Probe	

Um den Status der MicroSD-Karte zu prüfen, wählen Sie im Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ) die Option Status und drücken Sie

Enter . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Menu: X	
Uptime: 0d 00h	
SD Card Installed.	
Format is FAT16	
0.27 MB used	
244.68 MB free	


Diese Informationen beinhalten das Format, den belegten und den verfügbaren Speicherplatz für eine SD-Karte. Um zum Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ)

zurückzukehren, drücken Sie **Abbrechen** .


3.5.3 Prüfen der Softwareversion

Hinweis: Die in den folgenden Bildschirmen dargestellten Informationen sind lediglich typische Beispiele. Auf Ihrem Gerät werden die tatsächlichen Informationen für Ihr System angezeigt.

About dew.IQ	
ID	Wiring
Status	
Version	
Probe	


Um die Softwareversion des **dew.IQ** zu überprüfen, wählen Sie im Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ) die Option Version und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Menu: X	
Prog:	STD.001.A


Die Informationen beinhalten die Programmnummer (d. h. die Firmwareversion). Um zum Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ) zurückzukehren, drücken Sie **Abbrechen** .

3.5.4 Prüfen des Messkopfs


Hinweis: Die in den folgenden Bildschirmen dargestellten Informationen sind lediglich typische Beispiele. Auf Ihrem Gerät werden die tatsächlichen Informationen für Ihr System angezeigt.

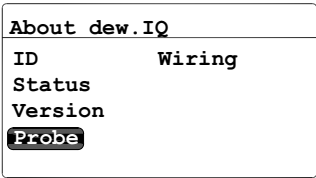

Um die Messkopfdetails zu prüfen, wählen Sie im Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ) den Eintrag Probe (Messkopf) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie einer der Folgenden aussieht:

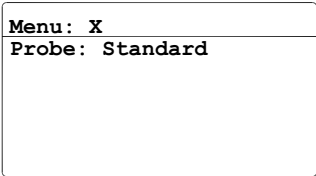


Diese Informationen werden für einen M Series-Messkopf angezeigt. Um zum Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ) zurückzukehren, drücken Sie **Abbrechen** .

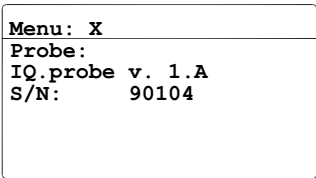


Diese Informationen werden für einen IQ.probe-Messkopf angezeigt. Um zum Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ) zurückzukehren, drücken Sie **Abbrechen** .

3.5.5 Prüfen der Verdrahtung

About dew.IQ	
ID	Wiring
Status	
Version	
Probe	

Um den Stromlaufplan des **dew.IQ** zu prüfen, wählen Sie im Menü About dew.IQ (Über den dew.IQ) die Option Wiring (Verdrahtung) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:


Menu: x									
1	FAULT	ALM A	ALM B						9
	NO C NC	NO C NC	NO C NC						
10	IQ. PROBE	RCDR	H2O PROBE						18
	± C- C+ V+	- +	SHL RED GRN						

Um zum **dew.IQ** Main Menu (Hauptmenü) zurückzukehren, drücken Sie zweimal **Abbrechen** .

3.6 Sperren des Hauptmenüs

Main Menu	
Display...	Settings...
Output...	Service...
Alarm...	About...
Logs...	LOCK

Um unbefugte Änderungen von Menü-einstellungen zu verhindern, wählen Sie im Main Menu (Hauptmenü) den Eintrag


LOCK (Sperren) und drücken Sie **Enter** . Das Display kehrt zum normalen Messmodus zurück.


Hinweis: Informationen zum Entsperren des Menüs finden Sie unter Inbetriebnahme auf Seite 38.


[Kein Inhalt auf dieser Seite]


Kapitel 4. Datenprotokollierung

4.1 Prüfen des Datenprotokollierungsstatus

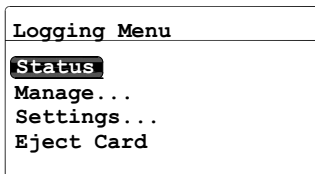

Um den Datenprotokollierungsstatus zu prüfen, wählen Sie im Logging Menu (Protokollmenü) die Option Status und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

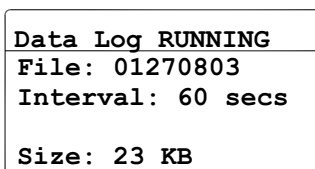



Der aktuelle Datenprotokollierungsstatus wird angezeigt. Die Anzeige kehrt nach Ablauf von ca. 10 Sekunden oder nach Drücken von **Abbrechen**  (was zuerst erfolgt) zum **Logging Menu** (Protokollmenü) zurück.

4.2 Das „Log Settings Menu“ (Protokolleinstellungs-Menü)

Hinweis: Um auf die Option Settings... (Einstellungen) im Logging Menu (Protokollmenü) zuzugreifen, muss die Protokolldatei gestoppt werden (siehe Anhalten oder Schließen eines Protokolls auf Seite 69).


4.3 Festlegen der Protokolleinheiten

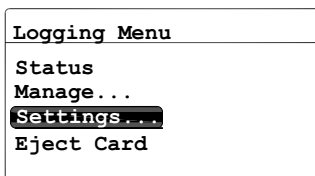


Wählen Sie im Logging Menu (Protokollmenü) die Option Settings... (Einstellungen) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

4.3 Festlegen der Protokolleinheiten (Forts.)


Set Log Params	
Units	
Interval	
FieldSep	
Flags	

Um zu protokollierende Einheiten auszuwählen, wählen Sie im Menü Set Log Params (Protokollparameter festlegen) den Eintrag Units (Einheiten) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


Units to Log:	
1	DP °C
2	DP °F
3	----
4	----

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die zu protokollierende Einheit aus und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Units to Log:	
Choose Unit Action:	
Modify	Remove
√=Accept X=Cancel	

Um die Einstellung für die Einheit zu ändern, wählen Sie Modify (Ändern) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Select Unit #1:	
DP °C	g/m ³
DP °F	kg/m ³
PPMv	MH
mg/m ³	

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die erste zu protokollierende Einheit aus und drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Menü Units to Log (Zu protokollierende Einheiten) zurück.

Hinweis: Wenn Sie den IQ.probe-Messkopf verwenden, wird FH statt MH angezeigt.

4.3 Festlegen der Protokolleinheiten (Forts.)

Units to Log:



Choose Unit Action:

Modify Remove

√=Accept X=Cancel

Um eine Einheit zu löschen, wählen Sie im Menü Units to Log (Zu protokollierende Einheiten) die Option Remove (Entfernen)

und drücken Sie **Enter** . Wählen Sie die zu entfernende Einheit aus und drücken Sie

Enter , um die ausgewählte Einheit zu löschen. Drücken Sie **Abbrechen** , um zum Menü Set Log Params (Protokollparameter festlegen) zurückzukehren.

4.4 Festlegen des Protokollierungsintervalls

Set Log Params


Units

Interval

FieldSep

Flags

Um das Protokollierungsintervall festzulegen, wählen Sie im Menü Set Log Params (Protokollparameter festlegen) den Eintrag Interval (Intervall) und drücken Sie

Enter . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Set Log Interval



Max: 86400

00005 seconds

Min: 1

√=Save X=Cancel

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.


Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Set Log Params (Protokollparameter festlegen) zurückzukehren.

4.5 Festlegen eines Protokoll-Feldtrennzeichens

Set Log Params

Units
Interval
FieldSep
Flags

Um ein Textzeichen für die Trennung der Protokollfelder festzulegen, wählen Sie im Menü Set Log Params (Protokollparameter festlegen) den Eintrag FieldSep (Feldtrennzeichen) und drücken Sie


Enter . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Set Log Params

Field Separator:

Comma **Tab**

✓=Accept ✕=Cancel

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Textzeichen aus, das zur Trennung der Protokollfelder verwendet werden soll, und drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Menü Set Log Params (Protokollparameter festlegen) zurück.

4.6 Festlegen der Protokollstatus-Flags

Zur Identifizierung des Protokollstatus werden folgende Flags verwendet:

Range Err (Bereichsfehler)	No Comm (Kommunikationsfehler)	Bad Message (Ungültige Meldung)	No Data (Keine Daten)	Read Err (Lesefehler)
Over Range (Über dem zulässigen Bereich)	No Link (Keine Verbindung)	Auto Cal (Autom. Kalibrierung)	No Cal (Keine Kalibrierung)	ADC Failure (ADC-Fehler)
Under Range (Unter dem zulässigen Bereich)	Bad CRC (Ungültige CRC)	No Refs (Keine Referenzen)	Write Err (Schreibfehler)	Cal Error (Kalibrierungsfehler)


Set Log Params

Units

Interval

FieldSep

Flags



Um Protokollierungsstatus-Flags zu aktivieren, wählen Sie im Menü Set Log Params (Protokollparameter festlegen) den Eintrag Flags und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Set Log Params

Log Status Flags:

Off **On**

√=Accept X=Cancel

Wählen Sie mit den Pfeiltasten OFF (AUS) oder ON (EIN) aus und drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Menü Set Log Params (Protokollparameter festlegen) zurück. Drücken Sie dann **Abbrechen** , um zum Logging Menu (Protokollmenü) zurückzukehren.

4.7 Verwaltung von Protokolldateien

Logging Menu


Status

Manage...

Settings...

Eject Card

Um den Status der Protokolldatei zu verwalten, wählen Sie im Logging Menu (Protokollmenü) die Option Manage

(Verwalten) und drücken Sie **Enter** .

Wenn kein Protokoll erstellt wurde, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

4.7.1 Erstellen eines neuen Protokolls

Hinweis: Die Option New Log (Neues Protokoll) ist nur verfügbar, wenn aktuell keine Protokolle ausgeführt werden oder angehalten sind. Alle laufenden oder angehaltenen Protokolle müssen geschlossen werden, bevor Sie fortfahren können. Beachten Sie, dass ein geschlossenes Protokoll nicht fortgesetzt werden kann.


Manage Log Files

New Log

Directory

Erase Log

Um ein neues Protokoll zu erstellen, wählen Sie im Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) die Option New Log (Neues Protokoll) und drücken Sie


Enter . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Log Created.

New Log:

**File: 01281244
was created.**


Dem Protokoll wird vom **dew.IQ** ein Dateiname zugewiesen. Dieser Name entspricht dem Datum und der Uhrzeit, zu denen das Protokoll gestartet wird. Ein Protokoll, das z. B. am 1. Mai um 16:37 Uhr gestartet wird, erhält den Namen „05011637“. Die Anzeige kehrt nach Ablauf von ca. 10 Sekunden oder nach Drücken von

Abbrechen  (was zuerst erfolgt) zum Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) zurück.

4.7.1 Erstellen eines neuen Protokolls (Forts.)


Hinweis: Wenn ein neues Protokoll erstellt wird, ändert sich die Option New Log (Neues Protokoll) im Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) in die Option Pause/Close (Anhalten/Schließen).


4.7.2 Anhalten oder Schließen eines Protokolls

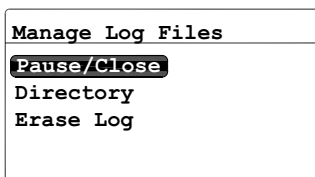

Nachdem ein neues Protokoll erstellt wurde, kann es jederzeit angehalten oder geschlossen werden. Um ein Protokoll anzuhalten oder zu schließen, wählen Sie im Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) den Eintrag Pause/Close (Anhalten/Schließen) und


drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

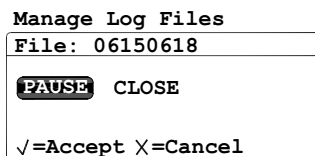


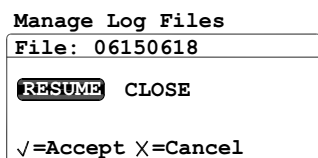
Der Name der Protokolldatei wird im Titel angezeigt. Wählen Sie Pause oder Close (Schließen) und drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) zurück.


Hinweis: Wenn ein Protokoll angehalten wird, ändert sich die Option Pause/Close (Anhalten/Schließen) im Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) in die Option Resume/Close (Fortsetzen/Schließen).

4.7.3 Fortsetzen eines Protokolls

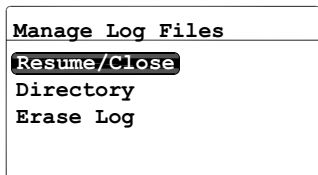

Ein angehaltenes Protokoll kann jederzeit fortgesetzt oder geschlossen werden. Um ein Protokoll fortzusetzen oder zu schließen, wählen Sie im Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) den Eintrag Resume/Close (Fortsetzen/Schließen) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:




Wählen Sie Resume (Fortsetzen) oder Close (Schließen) und drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) zurück.

Hinweis: Nachdem ein Protokoll fortgesetzt wurde, zeigt das Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) wieder die Option Pause/Close (Anhalten/Schließen) an.

Hinweis: Wenn ein Protokoll ausgeführt wird und der **dew.IQ** aufgrund eines Stromausfalls neu gestartet werden muss, wird das Protokoll stets in den Status vor dem Stromausfall zurückversetzt.


4.7.4 Anzeigen des Protokollverzeichnisses

Manage Log Files
New Log
Directory
Erase Log

Um vorhandene Protokollnamen anzuzeigen, wählen Sie Directory (Verzeichnis) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

File Listing	
1 01270801	5 01281240
2 01270802	6 01281241
3 01270803	7 01281242
4 01281238	8 01281243
1/27/2010 08:01 162 bytes	

Wenn eine Protokolldatei hervorgehoben ist, werden das Datum, die Uhrzeit und die Größe dieser Protokolldatei am unteren Bildschirmrand angezeigt. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Protokolldateien.

Um zum Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) zurückzukehren, drücken Sie **Abbrechen** .

4.7.5 Löschen von Protokolldateien

Manage Log Files
Pause/Close
Directory
Erase Log

Um vorhandene Protokolldateien zu löschen, wählen Sie im Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) die Option Erase Log (Protokoll löschen) und drücken

Sie **Enter** . Daraufhin erscheint der Bildschirm File Listing (Dateiliste):



File to Erase:	
1 01270801	5 01281240
2 01270802	6 01281241
3 01270803	7 01281242
4 01281238	8 01281243
1/27/2010 08:01 162 bytes	

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Namen der zu löschenden Protokolldatei aus und

drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

File to Erase:	
ERASE Log 01281243?	
YES	NO
√=Accept X=Cancel	

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option YES (JA), um die Protokolldatei zu löschen, oder wählen Sie NO (NEIN), um sie


beizubehalten. Drücken Sie **Enter** , um zum Menü File Listing (Dateiliste) zurückzukehren. Wenn Sie YES (JA) ausgewählt haben, wird die gelöschte Protokolldatei nicht mehr angezeigt. Wenn NO (NEIN) ausgewählt wurde, wird die Protokolldatei weiterhin angezeigt. Drücken Sie **Abbrechen** , um zum Menü Manage Log Files (Protokolldateien verwalten) zurückzukehren.

4.8 Auswerfen der MicroSD-Karte

Um die MicroSD-Karte auszuwerfen, sind zwei Schritte erforderlich:


1. Schließen Sie alle aktiven Protokolle. Schließen Sie diesen Schritt ab, indem Sie die Anweisungen in *Anhalten oder Schließen eines Protokolls auf Seite 69* befolgen.
2. Werfen Sie die MicroSD-Karte aus. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

WICHTIG: *Wenn Sie die MicroSD-Karte aus dem dew.IQ entfernen, bevor Sie alle aktiven Protokolle geschlossen und die Karte ausgeworfen haben, werden zwar weder die Karte noch der dew.IQ beschädigt, es kann jedoch zu Datenverlusten kommen.*

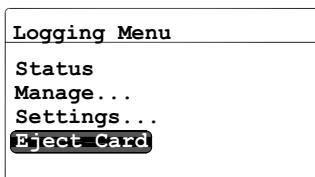

Um die SD-Karte auszuwerfen, wählen Sie im Logging Menu (Protokollmenü) den Eintrag Eject Card (Karte auswerfen) und drücken Sie

Enter . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

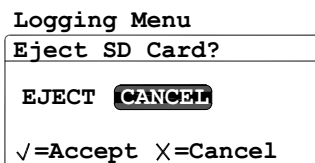

Wählen Sie mit den Pfeiltasten EJECT (AUSWERFEN) oder CANCEL (ABBRECHEN) aus und drücken Sie

Enter . Die Anzeige kehrt zum Logging Menu (Protokollmenü) zurück. Drücken Sie

Abbrechen , um zum Main Menu (Hauptmenü) zurückzukehren.

Wenn Sie oben EJECT ausgewählt haben, kann die MicroSD-Karte jetzt aus dem dew.IQ entfernt werden. Um die Karte zu entnehmen und auszulesen, lesen Sie in Anhang C, *Auslesen der MicroSD-Karte auf Seite 121* nach.

4.9 Anzeigen von Datenprotokolldateien


Zum Auslesen der MicroSD-Karte des **dew.IQ** auf einem PC kann ein Standard-MicroSD-Kartenlesegerät verwendet werden. Die Protokolldateien werden im Textformat gespeichert, sodass die Daten in einem beliebigen Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm gelesen werden können.


Unter *Auslesen der MicroSD-Karte auf Seite 121* finden Sie Anweisungen und Beispiele zur Arbeit mit den **dew.IQ**-Protokolldateien.

Kapitel 5. Programmierung des „Settings Menu“ (Einstellungsmenü)

5.1 Eingabe Ihres Passcodes


Um auf das Settings Menu (Einstellungsmenü) zuzugreifen, gehen Sie folgendermaßen vor:

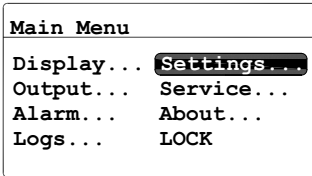


Um auf das Settings Menu (Einstellungsmenü) zuzugreifen, wählen Sie im Main Menu (Hauptmenü) den Eintrag Settings... (Einstellungen) und drücken Sie **Enter** .

Das Settings Menu (Einstellungsmenü) ist das einzige Benutzermenü, das die Eingabe eines Passcodes erfordert. Der Passcode ist eine vierstellige Zahl, die nur autorisierten Benutzern die Eingabe von Einrichtungsdaten erlaubt. Wenn Sie versuchen, Änderungen vorzunehmen, fordert Sie der **dew.IQ** bei den meisten Optionen des Settings Menu (Einstellungsmenü) zur Eingabe Ihres Passcodes auf.

WICHTIG: *Ihren ab Werk konfigurierten Standard-Passcode finden Sie auf Seite 143 am Ende dieser Betriebsanleitung.*

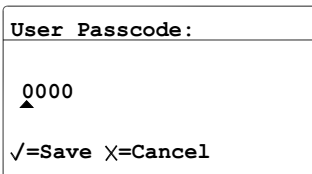

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste. Nachdem Sie den Passcode

eingetragen haben, drücken Sie **Enter** , um fortzufahren.

Hinweis: *Zum Zugriff auf die Untermenüs AutoCal (Automatische Kalibrierung), Clock (Uhr) und DpC Offset (Offset Taupunkt in %) ist kein Passcode erforderlich.*



5.1 Eingabe Ihres Passcodes (Forts.)

Hinweis: Nachdem Sie Ihren Passcode eingegeben haben, wird in allen Menüs, die zum Zugriff einen Passcode erfordern, ein **U** in der unteren rechten Ecke angezeigt. Dies gibt an, dass das Settings Menu (Einstellungsmenü) entsperrt wurde.

5.2 Einstellen des Fehleralarms


Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert einen Passcode (siehe Eingabe Ihres Passcodes auf Seite 75).

Settings Menu	
Fault Alm...	Clock...
AutoCal...	Probes
Cal Data...	DpC Offset
V/V Ratio...	


Um den Fehleralarm zu konfigurieren, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag Fault Alarm (Fehleralarm) und drücken Sie **Enter** . Geben Sie dann Ihren Passcode ein und drücken Sie **Enter** .

5.2.1 Einstellen des Fehleralarmstatus

Fault Alarm	
Status	
Type	
Options	
Test	

Um den Status des Fehleralarms zu prüfen, wählen Sie im Menü Fault Alarm (Fehleralarm) die Option Status und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


Fault Alarm	
Set Fault Alarm:	
OFF	ON
√=Accept X=Cancel	

Um den Status des Fehleralarms zu ändern, wählen Sie OFF (AUS) oder ON (EIN) und drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Menü Fault Alarm (Fehleralarm) zurück.


5.2.2 Festlegen des Fehleralarmtyps

Hinweis: Weitere Informationen zu Alarmtypen finden Sie unter Wie funktionieren die Alarmtypen? auf Seite 54.

Fault Alarm
Status
Type
Options
Test


Um den Fehleralarmtyp zu prüfen oder zu ändern, wählen Sie Type (Typ) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Fault Alarm
Fault Relay:
Fail-Safe Normal
√=Accept X=Cancel

Um den Typ des verwendeten Fehleralarms zu ändern, wählen Sie die nicht hervorgehobene Option und drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Menü Fault Alarm (Fehleralarm) zurück.



5.2.3 Festlegen der Optionen für den Fehleralarm

Fault Alarm
Status
Type
Options
Test


Um den Fehleralarm zu prüfen oder zu ändern, wählen Sie Options (Optionen) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Fault Alarm
Alarm on Range Error
Yes No
√=Accept X=Cancel


Um den Alarm on Range Error (Alarm bei Bereichsfehler) festzulegen, wählen Sie Yes (Ja) oder No (Nein) und drücken Sie

Enter . Die Anzeige kehrt zum Menü Fault Alarm (Fehleralarm) zurück. Drücken Sie dann **Abbrechen** , um zum Settings Menu (Einstellungsmenü) zurückzukehren.

5.2.4 Testen des Fehleralarms

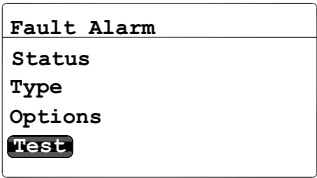

Um den Fault Alarm (Fehleralarm) zu testen, wählen Sie **Test** und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

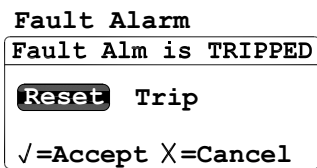


Um den Fehleralarm zurückzusetzen, wählen Sie **Reset** (Zurücksetzen) und drücken Sie **Enter** . Um den Fehleralarm auszulösen, wählen Sie **Trip** (Auslösen) und drücken Sie **Enter** . Drücken Sie zweimal **Abbrechen** , um zum Settings Menu (Einstellungsmenü) zurückzukehren.

5.3 Einstellungen für die autom. Kalibrierung

Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert keinen Passcode.


Hinweis: Das Menü Autocal Settings (Einstellungen für autom. Kalibrierung) ist nur für M Series-Messköpfe verfügbar. Für IQ.probe-Messköpfe ist das Menü nicht verfügbar.

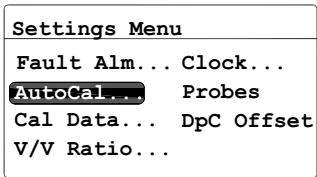

Um die Einstellungen für die automatische Kalibrierung zu ändern, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag **AutoCal** (Autom. Kalibrierung) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



5.3 Einstellungen für die autom. Kalibrierung (Forts.)

AutoCal Settings
Interval
Cal Now


Um die Einstellungen für das Intervall der automatischen Kalibrierung zu ändern, wählen Sie Interval (Intervall) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

Enter AutoCal Interval
Max: 72
08 Hours
Min: 0
√=Save X=Cancel


Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Menü AutoCal Settings (Einstellungen für autom. Kalibrierung) zurückzukehren.

AutoCal Settings
Interval
Cal Now

Um eine sofortige einmalige AutoCal (Autom. Kalibrierung) zu starten, wählen Sie Cal Now (Jetzt kalibrieren) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:


AutoCal Settings
AutoCal Now
Yes No
√=Accept X=Cancel



Um die AutoCal (Autom. Kalibrierung) zu starten, wählen Sie Yes (Ja). Um die AutoCal (Autom. Kalibrierung) abzubrechen, wählen Sie No (Nein). Drücken Sie **Enter** , um Ihre Auswahl zu bestätigen und zum Menü AutoCal Settings (Einstellungen für autom. Kalibrierung) zurückzukehren.


5.4 Eingabe von Kalibrierdaten für einen M Series-Messkopf


Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert einen Passcode (siehe Eingabe Ihres Passcodes auf Seite 75).

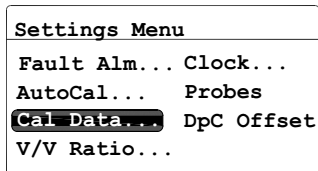Hinweis: Wenn Sie einen **IQ.probe**-Messkopf verwenden, siehe Anzeigen von Kalibrierdaten für einen IQ.probe-Messkopf auf Seite 85.




Um die Kalibrierdaten für einen M Series-Messkopf einzugeben, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag Cal Data (Kalibrierdaten) und drücken Sie **Enter** . Geben Sie dann Ihren Passcode ein und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

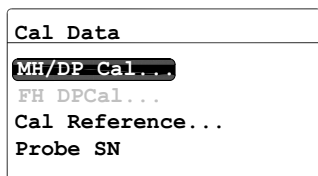

Wenn Sie einen Standard-M Series-Messkopf verwenden, wird standardmäßig der Eintrag MH/DP Cal (MH/TP-Kalibrierung) hervorgehoben. Drücken Sie **Enter**  und fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.



5.4.1 Auswahl der Anzahl von Testpunkten

Edit MH/DP Cal Select Num of Points Select Cal Point Edit MH Edit DP/°C
--

Um die Anzahl von Testpunkten auszuwählen, wählen Sie **Select Num of Points** (Anzahl von Testpunkten auswählen) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Select Num of Points Max: 20 14 ▲ Min: 2 ✓=Save X=Cancel


Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Menü **Edit MH/DP Cal** (MH/TP-Kalibrierung bearbeiten) zurückzukehren.

5.4.2 Auswahl des Kalibrierpunkts

```



Edit MH/DP Cal
Select Num of Points
Select Cal Point
Edit MH
Edit DP/°C
    
```

Um den Kalibrierpunkt auszuwählen, wählen Sie **Select Cal Point** (Kalibrierpunkt auswählen) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

Select Hygro Cal Point
Max: 13
 00
Min: 0
√=Save X=Cancel
    
```


Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Menü **Edit MH/DP Cal** (MH/TP-Kalibrierung bearbeiten) zurückzukehren.

5.4.3 Eingabe der MH-Kalibrierung

```



Edit MH/DP Cal
Select Num of Points
Select Cal Point
Edit MH
Edit DP/°C
    
```

Um den MH-Kalibrierwert für den ausgewählten Testpunkt einzugeben, wählen Sie Edit MH (MH bearbeiten) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

Set MH [00]
Max: 4.0000
  0.0000
Min: 0.0000
√=Save X=Cancel
    
```


Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Menü Edit MH/DP Cal (MH/TP-Kalibrierung bearbeiten) zurückzukehren.

5.4.4 Eingabe der Taupunkt-Kalibrierung

```




Edit MH/DP Cal
Select Num of Points
Select Cal Point
Edit MH
Edit DP/°C
    
```

Um den Taupunkt-Kalibrierwert für den ausgewählten Testpunkt einzugeben, wählen Sie Edit DP/°C (TP/°C bearbeiten) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

Set DP/°C [00]
Max.: +100.00
      -110.00 °C
Min.: -200.00
√=Save X=Cancel
    
```

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.



Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Menü Edit MH/DP Cal (MH/TP-Kalibrierung bearbeiten) zurückzukehren. Drücken Sie **Abbrechen** , um zum Menü Cal Data (Kalibrierdaten) zurückzukehren.

5.5 Anzeigen von Kalibrierdaten für einen IQ.probe-Messkopf


Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert einen Passcode (siehe Eingabe Ihres Passcodes auf Seite 75).

Hinweis: Wenn Sie einen M Series-Messkopf verwenden, siehe Eingabe von Kalibrierdaten für einen M Series-Messkopf auf Seite 80.

Settings Menu	
Fault Alm...	Clock...
AutoCal...	Probes
Cal Data...	DpC Offset
V/V Ratio...	


Um die Kalibrierdaten für einen **IQ.probe**-Messkopf anzuzeigen, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag Cal Data (Kalibrierdaten) und drücken Sie **Enter** . Geben Sie dann Ihren Passcode ein und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Cal Data
MH/DP Cal...
FH/DPCal...
Cal Reference...
Probe SN

Wenn Sie einen **IQ.probe**-Messkopf verwenden, wird standardmäßig der Eintrag FH/DP Cal (FH/TP-Kalibrierung) hervorgehoben. Drücken Sie **Enter**  und fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.



5.5.1 Auswahl des Kalibrierpunkts

Read FH/DP Calibration
Select Cal Point
Read FH Value
Read DP Value

Um den Kalibrierpunkt auszuwählen, wählen Sie **Select Cal Point** (Kalibrierpunkt auswählen) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


Select Hygro Cal Point
Max. 13
00
Min. 0
√=Save X=Cancel

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.


Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Menü Read FH/DP Calibration (FH/TP-Kalibrierung anzeigen) zurückzukehren.

5.5.2 Anzeigen des FH-Werts

Read FH/DP Calibration
Select Cal Point
Read FH Value
Read DP Value

Um den FH-Kalibrierwert für den ausgewählten Testpunkt anzuzeigen, wählen Sie **Read FH** (FH anzeigen) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


Viewing FH [00]
Read Only
10.6821
X=Exit

Der FH-Wert ist schreibgeschützt. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Abbrechen** , um zum Menü Read FH/DP Calibration (FH/TP-Kalibrierung anzeigen) zurückzukehren.

5.5.3 Anzeigen des TP-Werts


Read FH/DP Calibration
Select Cal Point
Read FH Value
Read DP Value


Um den TP-Kalibrierwert für den ausgewählten Testpunkt anzuzeigen, wählen Sie Read DP (TP anzeigen) und drücken Sie

Enter . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Viewing DP [00]
Read Only
-110.00
X=Exit

Der TP-Wert ist schreibgeschützt. Wenn Sie

fertig sind, drücken Sie **Abbrechen** , um zum Menü Read FH/DP Calibration (FH/TP-Kalibrierung anzeigen) zurückzukehren. Drücken Sie zweimal


Abbrechen , um zum Settings Menu (Einstellungsmenü) zurückzukehren.



5.6 Anzeigen und Konfigurieren der Kalibrierreferenzen


Hinweis: Dieser Abschnitt gilt nur für M Series-Messköpfe. Das Menü Cal Reference (Kalibrierreferenz) ist nur für IQ.probe-Messköpfe verfügbar.


Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert einen Passcode (siehe Eingabe Ihres Passcodes auf Seite 75).

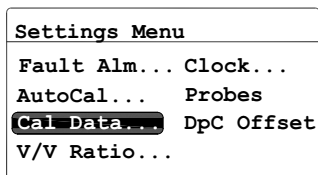WICHTIG: Der dew.IQ wird ab Werk mit oberen und unteren MH-Referenzwerten programmiert. Diese Werte werden anhand einer Kalibrierung in einem Werkslabor generiert und sollten ohne vorherige Rücksprache mit dem technischen Support von GE nicht geändert werden. Änderungen an diesen Werten beeinträchtigen die Genauigkeit der Messwerte.




Um die Kalibrierreferenzen zu aktualisieren, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag Cal Data (Kalibrierdaten) und drücken Sie **Enter** . Geben Sie dann Ihren Passcode ein und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

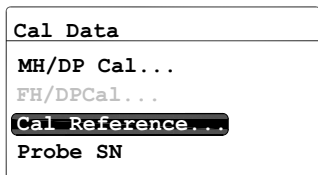


Um die Kalibrierreferenzeinstellungen anzuzeigen oder zu bearbeiten, wählen Sie Cal Reference (Kalibrierreferenz) und drücken Sie **Enter** . Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

5.6.1 Einstellen der oberen Kalibrierreferenz


Edit Cal Refs High Reference Low Reference


Um die Einstellung für die obere Kalibrierreferenz zu aktualisieren, wählen Sie im Menü Edit Cal Refs (Kalibrierreferenzen bearbeiten) den Eintrag High Reference (Obere Referenz) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:


High MH Ref. Max: 15.0000 3.0419 MH Min: 0.0000 √=Save X=Cancel


Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Menü Edit Cal Refs (Kalibrierreferenzen bearbeiten) zurück.

5.6.2 Einstellen der unteren Kalibrierreferenz

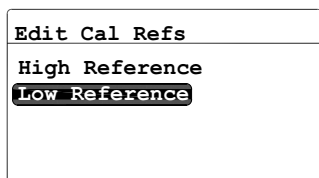

Um die Einstellung für die untere Kalibrierreferenz zu aktualisieren, wählen Sie im Menü Edit Cal Refs (Kalibrierreferenzen bearbeiten) den Eintrag Low Reference (Untere Referenz) und drücken Sie **Enter** . Daraufhin erscheint ein Bildschirm, der in etwa wie folgt aussieht:

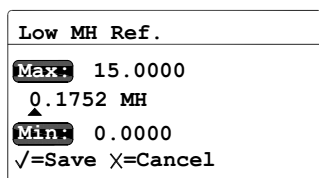

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie **Enter** . Die Anzeige kehrt zum Menü Edit Cal Refs (Kalibrierreferenzen bearbeiten) zurück.

5.7 Eingeben der Seriennummer eines M Series-Messkopfs

Hinweis: Dieser Abschnitt gilt nur für M Series-Messköpfe. Das Menü Probe SN (Messkopf-Seriennummer) ist nur für IQ.probe-Messköpfe verfügbar.

Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert einen Passcode (siehe Eingabe Ihres Passcodes auf Seite 75).

Settings Menu	
Fault Alm... Clock...	
AutoCal... Probes	
Cal Data...	DpC Offset
V/V Ratio...	

Um die Seriennummer des Messkopfs zu ändern, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag Cal Data (Kalibrierdaten) und drücken Sie **Enter** ✓. Geben Sie dann Ihren Passcode ein und drücken Sie **Enter** ✓. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Cal Data
MH/DP Cal...
FH/DPCal...
Cal Reference
Probe SN


Um die Seriennummer des Messkopfs anzuzeigen oder zu bearbeiten, wählen Sie Probe SN (Messkopf-Seriennummer) und drücken Sie **Enter** ✓. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Enter M2 Probe SN	
Max:	99999999
	10000000
Min:	0
✓=Save ✕=Cancel	

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie **Enter** ✓. Die Anzeige kehrt zum Menü Cal Data (Kalibrierdaten) zurück.


5.8 Einstellen des Volumenmischverhältnisses

Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert einen Passcode (siehe Eingabe Ihres Passcodes auf Seite 75).

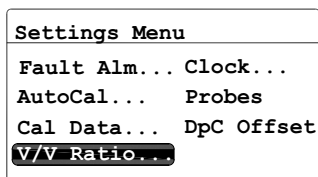


Um das Volumenmischverhältnis einzustellen, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag V/V Ratio (V/V-Verhältnis) und drücken Sie **Enter** . Geben Sie dann Ihren Passcode ein und drücken Sie **Enter** . Fahren Sie mit den folgenden Abschnitten fort.

5.8.1 Einstellen der Druckeinheiten

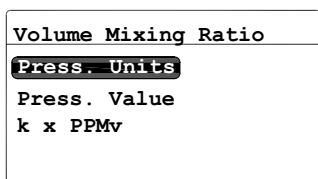


Um die Druckeinheiten einzustellen, wählen Sie Press. Units (Druckeinheiten) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

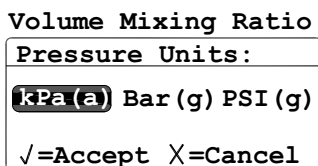

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschten Einheiten aus. Drücken Sie **Enter** , um die neuen Einheiten zu speichern (oder **Abbrechen** , um die vorherigen Einheiten beizubehalten) und zum Menü Volume Mixing Ratio (Volumenmischverhältnis) zurückzukehren.



5.8.2 Einstellen des Druckwerts

Volume Mixing Ratio
Press. Units
Press. Value
k x PPMv

Um den Druckwert einzustellen, wählen Sie Press. Value (Druckwert) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


Line Pressure:
Max: 70000.000
00101.325 kPa (a)
Min: 0.000
√=Save X=Cancel

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Menü Volume Mixing Ratio (Volumenmischverhältnis) zurückzukehren.



5.8.3 Festlegen des k x PPMv-Multiplikators

Volume Mixing Ratio
Press. Units
Press. Value
k x PPMv

Um den Multiplikatorwert einzustellen, wählen Sie k x PPMv und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


k x PPMv Multiplier
Max: 100.000
001.000
Min: 0.001
√=Save X=Cancel

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.


Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum Menü Volume Mixing Ratio (Volumenmischverhältnis) zurückzukehren.

5.9 Einstellen der Systemuhr


Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert keinen Passcode.

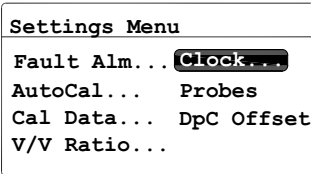


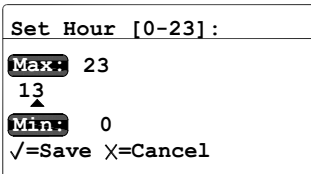
Um die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag Clock (Uhr) und drücken Sie

Enter , um den aktuellen Tag, das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen. Wie Änderungen vorgenommen werden, können Sie den folgenden Abschnitten entnehmen.

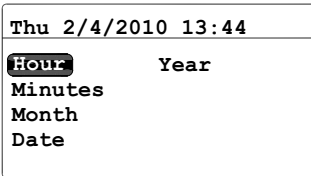

5.9.1 Einstellen der Stunde



Um die Stunde einzustellen, wählen Sie Hour (Stunde) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

5.9.2 Einstellen der Minuten

Thu 2/4/2010 13:44


Hour Year

Minutes

Month

Date

Um die Minuten einzustellen, wählen Sie Minutes (Minuten) und drücken Sie

Enter . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Set Minutes [0-59]:



Max: 59

44

Min: 0

√=Save X=Cancel

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

5.9.3 Einstellen des Monats


Thu 2/4/2010 13:44

Hour Year

Minutes

Month

Date

Um den Monat einzustellen, wählen Sie Month (Monat) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Set Month [1-12]:



Max: 12

02

Min: 1


√=Save X=Cancel

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum vorherigen Menü zurückzukehren.



5.9.4 Einstellen des Datums

Thu 2/4/2010 13:44	
Hour	Year
Minutes	
Month	
Date	

Um das Datum einzustellen, wählen Sie Date (Datum) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:


Set Date:	
Max:	28
	04
Min:	1
√=Save X=Cancel	

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum vorherigen Menü zurückzukehren.



5.9.5 Einstellen des Jahres

Thu 2/4/2010 13:44	
Hour	Year
Minutes	
Month	
Date	

Um das Jahr einzustellen, wählen Sie Year (Jahr) und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Set Year:	
Max:	2099
	2010
Min:	2007
√=Save X=Cancel	


Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.



Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum vorherigen Menü zurückzukehren.


5.10 Auswahl des Messkopftyps


Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert einen Passcode (siehe Eingabe Ihres Passcodes auf Seite 75).

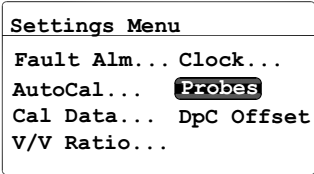WICHTIG: Durch eine Änderung des Messkopftyps werden der Analogausgang, Messwertalarme, der Fehleralarm und der Ausgangsbereich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Um den Messkopftyp auszuwählen, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag Probes (Messköpfe) und drücken Sie **Enter** . Geben Sie dann Ihren Passcode ein und drücken Sie **Enter** . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

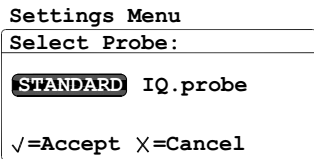

Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste den Messkopftyp und drücken Sie **Enter** . Der dew.IQ wird nach 5 Sekunden neu gestartet.

5.11 Einstellen eines konstanten Taupunkt-Offsets

Hinweis: Der Zugriff auf dieses Menü erfordert keinen Passcode.

Diese Funktion erlaubt dem Benutzer, einen konstanten Taupunkt-Offset zu allen Messwerten des **dew.IQ** hinzuzufügen. Der Offset kann positiv oder negativ auf $\pm 50\text{ °C}$ begrenzt werden. Der konstante Offset gilt nur innerhalb des kalibrierten Bereichs des Messkopfes und die Messwertalarme verwenden den konstanten Offset innerhalb dieses Bereichs.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Taupunkt-Offset einzustellen:

Settings Menu

Fault Alm... Clock...
AutoCal... Probes
Cal Data... **DpC Offset**
V/V Ratio...

Um einen konstanten Taupunkt-Offset festzulegen, wählen Sie im Settings Menu (Einstellungsmenü) den Eintrag DpC



(Taupunkt) und drücken Sie **Enter** .

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Enter Td Offset:

Max: +50.00
+05.00 °C
▲
Min: -50.00
√=Save X=Cancel

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste.

Drücken Sie **Enter** , um den neuen Wert zu speichern (oder **Abbrechen** , um den vorherigen Wert beizubehalten) und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

[Kein Inhalt auf dieser Seite]

Kapitel 6. Service und Wartung

6.1 Einleitung

Der **dew.IQ** ist auf einen wartungs- und störungsfreien Betrieb ausgelegt. Unter extremen Prozessbedingungen und aufgrund anderer Faktoren können allerdings von Zeit zu Zeit geringfügige Probleme auftreten. In diesem Kapitel werden einige der am häufigsten auftretenden Probleme und die dafür empfohlenen Wartungsverfahren beschrieben. Wenn Sie die benötigten Informationen in diesem Kapitel nicht finden, wenden Sie sich bitte zwecks Unterstützung an GE.



VORSICHT! Versuchen Sie nicht, Probleme am dew.IQ zu beseitigen, die in den Anweisungen in diesem Kapitel nicht beschrieben sind. In diesem Fall könnte das Gerät beschädigt werden und die Garantie erlöschen.

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

- Das Service Menu (Wartungsmenü) (siehe unten)
- Störungshilfe für gängige Probleme (siehe *Seite 102*)
- Austauschen/Neukalibrieren von Feuchtigkeitsmessköpfen (siehe *Seite 103*)
- Reinigen der Frontblende des **dew.IQ** (siehe *Seite 104*)

Fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort, um eine der oben genannten Aufgaben durchzuführen.

6.2 Das Service Menu (Wartungsmenü)

Der Zugriff auf das Service Menu (Wartungsmenü) des **dew.IQ** ist nur für geschulte Servicetechniker vorgesehen und erfordert die Eingabe eines Werks-Passcodes.

Service Passcode:

▲ 0000

✓=Save X=Cancel

Wählen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste nacheinander die zu ändernden Werte aus, und erhöhen oder verringern Sie den Wert jeweils mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste. Nachdem Sie den Passcode eingegeben haben, drücken Sie **Enter** ✓, um fortzufahren.

6.3 Fehlersuche für gängige Probleme

Wenn die Messungen des dew.IQ auf zu feuchte oder zu trockene Bedingungen schließen lassen oder keinen Sinn ergeben, kann das Problem durch den Messkopf oder eine Prozesskomponente verursacht werden. Hinweise zur Fehlersuche und -behebung bei solchen Problemen finden Sie in der nachstehenden *Tabelle 7*.

Tabelle 7: Anleitung zur Fehlersuche bei gängigen Problemen

Mögliche Ursache	Folge und Maßnahme
Symptom: Der Feuchtigkeitssensors misst möglicherweise ungenau.	
Es steht nicht genügend Zeit zum Ausgleichen des Systems zur Verfügung.	Folge: Messungen zu feucht bei trockenen Bedingungen oder zu trocken bei feuchten Bedingungen Maßnahme: Die Durchflussrate ändern. Eine Änderung des Taupunktes weist darauf hin, dass das Probennahmesystem nicht ausgeglichen ist oder eine Leckage vorliegt. Ausreichend Zeit für das Ausgleichen des Probennahmesystems und die Stabilisierung des Feuchtigkeitsmesswerts vorsehen. Das System auf Leckagen prüfen.
Der Taupunkt am Probennahmepunkt weicht vom Taupunkt des Hauptstroms ab.	Folge: Messwerte zu feucht oder zu trocken Maßnahme: Die Messwerte sind ggf. richtig, wenn der Probennahmepunkt und der Hauptstrom nicht denselben Prozessbedingungen unterliegen. Unterschiedliche Prozessbedingungen können zu einer Abweichung der Messwerte führen. Wenn der Probennahmepunkt und der Hauptstrom denselben Bedingungen unterliegen, die Leitungen des Probennahmesystems sowie eventuell vorhandene Leitungen zwischen Probennahmesystem und Hauptstrom auf Leckagen untersuchen. Außerdem das Probennahmesystem auf wasserabsorbierende Flächen wie Gummi- oder Kunststoffleitungen, Papierfilter oder Abscheider für Kondenswasser untersuchen. Alle problematischen Teile durch Teile aus Edelstahl ersetzen.
Der Sensor oder die Sensorabschirmung wird durch Verunreinigungen im Prozess beeinträchtigt.	Folge: Messwerte zu feucht oder zu trocken Maßnahme: Den Sensor und die Sensorabschirmung reinigen, dann den Sensor wieder einbauen.

Tabelle 7: Anleitung zur Fehlersuche bei gängigen Problemen (cont.)

Mögliche Ursache	Folge und Maßnahme
Der Sensor ist durch leitende Partikel verschmutzt.	Folge: Messungen ergeben einen zu hohen Taupunkt. Maßnahme: Den Sensor und die Sensorabschirmung reinigen, dann den Sensor wieder einbauen. Außerdem einen ordnungsgemäßen Filter (d. h. ein gesintertes oder ein Tropffilterelement) einbauen.
Korrosion am Sensor	Folge: Messwerte zu feucht oder zu trocken Maßnahme: Den Messkopf zur Prüfung an den Hersteller zurücksenden.
Partikel im Strom verursachen Abrieb.	Folge: Messwerte zu feucht oder zu trocken Maßnahme: Den Messkopf zur Prüfung an den Hersteller zurücksenden.

6.4 Austausch/Neukalibrierung der Feuchtigkeitsmessköpfe

Um eine maximale Genauigkeit zu gewährleisten, sollten die Feuchtigkeitsmessköpfe je nach Anwendung alle 6 bis 12 Monate zwecks Neukalibrierung an den Hersteller zurückgesendet werden. Unter sehr ungünstigen Bedingungen werden häufigere Kalibrierungen empfohlen, während Kalibrierungen bei sehr milden Bedingungen seltener erforderlich sind. Wenden Sie sich wegen der jeweils empfohlenen Kalibrierhäufigkeit an Ihren GE Anwendungstechniker.

Alle neuen oder neu kalibrierten Feuchtigkeitsmessköpfe müssen gemäß den Anweisungen in *Kapitel 2, Installation* eingebaut werden.

WICHTIG: *Um einen guten Kontakt an der Klemmenleiste zu gewährleisten und die Steckerstifte nicht zu beschädigen, ziehen Sie den Stecker gerade ab (nicht schräg). Stellen Sie dann die Kabelanschlüsse bei abgezogenem Stecker her. Nachdem die Verdrahtung abgeschlossen ist, stecken Sie den Stecker gerade (nicht schräg) in die Klemmenleiste.*

Geben Sie die Daten der Kalibrierkurve nach dem Einbau und der Verdrahtung des Messkopfs wie in *Kapitel 5, Programmierung des „Settings Menu“ (Einstellungsmenü)* beschrieben ein. Jeder Messkopf wird mit einem eigenen *Kalibrierdatenblatt* geliefert, das die Seriennummer des Messkopfs enthält.

6.5 Reinigen der Frontblende des dew.IQ

Verwenden Sie bei Bedarf das folgende Verfahren, um die Frontblende des **dew.IQ** zu reinigen. Sie benötigen Folgendes:

- Sauberes, fusselfreies Tuch
- Reinigungslösung (Seife und warmes Wasser)

Führen Sie zum Reinigen der Frontblende die folgenden Schritte aus:

1. Befeuchten Sie das Tuch mit der Reinigungslösung.
2. Wischen Sie die Frontblende vorsichtig sauber.
3. Trocknen Sie die Frontblende mit einem trockenen Tuch ab.

Kapitel 7. Technische Daten

7.1 Elektronik

Eigensicherheit

Externe Sicherheitsbarriere für den Feuchtigkeitseingang (optional beim M Series-Messkopf)

Konformität für Europa

Erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (Einbau Kategorie II, Emissionsgrad II).

Eingang

Feuchtigkeitssignal von einem **M Series**- oder einem **IQ.probe**-Messkopf

Analogausgang

Einzelner interner Schreiberausgang, intern optisch isoliert, Auflösung: 10 Bit (0,1 %)

Schalterprogrammierbare Ausgangsbereiche

0 bis 2 V, 10 k Ω min. Lastwiderstand
0–20 mA, 400 Ω max. Reihenwiderstand
4–20 mA, 400 Ω max. Reihenwiderstand

Die Ausgänge können vom Benutzer innerhalb des Messbereichs des Instruments und des entsprechenden Sensors oder Transmitters programmiert werden.

Alarmrelais

Ein ausfallsicheres Fehlerrelais
Zwei Standard-C SPDT-Relais, Bemessung 3 A bei 250 VAC/30 VDC

Die Alarmrelais können auf einen beliebigen Wert innerhalb des Gerätemessbereichs eingestellt und über die Frontblende programmiert werden.

7.1 Elektronik (Forts.)

Wiederholgenauigkeit des Alarmsollwerts

Taupunkt $\pm 0,1$ °C ($\pm 0,2$ °F)

Daten-Logger

MicroSD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB Speicherplatz,
4-GB-MicroSD-Karte im Lieferumfang

Anzeige

128 x 64 Matrix-LCD

Anzeigefunktionen

Taupunkttemperatur °C oder °F
ppmv bei konstantem Druckeingang
Sensorsignale für Diagnose

Stromversorgung

Universalstromversorgung,
Nennspannung 100 bis 240 VAC bei 50 bis 60 Hz oder 24 VDC,
maximale Leistung 5 W

Temperatur

Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Lagerung: -40 °C bis 70 °C (-40 °C bis 158 °F)

Aufwärmdauer

Erfüllt innerhalb von drei Minuten die angegebene Genauigkeit.

Konfigurationen

Tafelmontage (Schutzart Typ 4X und IP66)
Halbgestell (9,5")
Tischgerät
Wandmontage (Schutzart Typ 4X und IP66)

7.2 Feuchtigkeitsmessung

Sensortyp

Dünnschichtaluminiumoxid

Kompatibilität des Feuchtigkeitsmesskopfs

Kompatibel mit allen Panametrics Aluminiumoxid-Feuchtigkeitsmessköpfen der M Series und dem IQ.probe-Messkopf

Tau-/Gefrierpunkttemperatur

Gesamtmessbereich: -110 °C bis 60 °C (-166 °F bis 140 °F)

Standard: -80 °C bis 20 °C (-112 °F bis 68 °F) mit Daten bis -110 °C (-166 °F)

Ultra-niedriger Bereich: -110 °C bis -50 °C (-166 °F bis -58 °F)

Hoher Bereich: -80 °C bis 60 °C (-112 °F bis 140 °F)

Kalibrierte Genauigkeit bei 25 °C (77 °F)

± 2 °C ($\pm 3,6$ °F) von -65 °C bis 10 °C (-85 °C bis 50 °F)

± 3 °C ($\pm 5,4$ °F) von -80 °C bis -66 °C (-112 °C bis -87 °F)

Wiederholgenauigkeit

$\pm 0,5$ °C ($\pm 0,9$ °F) von -65 °C bis 10 °C (-85 °C bis 50 °F)

$\pm 1,0$ °C ($\pm 1,8$ °F) von -80 °C bis -66 °C (-112 °C bis -87 °C)

Rückverfolgbarkeit:

Alle Kalibrierungen des Feuchtigkeitsmesskopfs sind nach den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST) (US-amerikanische Standardisierungsbehörde) oder des National Physical Lab, U.K. (NPL) (britische Standardisierungsbehörde) gemäß Akkreditierung durch das Irish National Accreditation Board (INAB) (irisches Akkreditierungsinstitut) rückführbar.

[Kein Inhalt auf dieser Seite]

Anhang A. Umriss- und Installationszeichnungen

Dieser Anhang enthält die folgenden Zeichnungen zum **dew.IQ**:

- Wandmontage, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1823, Blatt 1 von 3)
- Wandmontage, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1823, Blatt 2 von 3)
- Wandmontage, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1823, Blatt 3 von 3)
- Gestellmontage, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1824, Blatt 1 von 1)
- Tafelmontage, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1825, Blatt 1 von 1)
- Tischgerät, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1826, Blatt 1 von 1)
- Anschlussplan
(siehe Zeichnung 702-1381, Blatt 1 von 1)

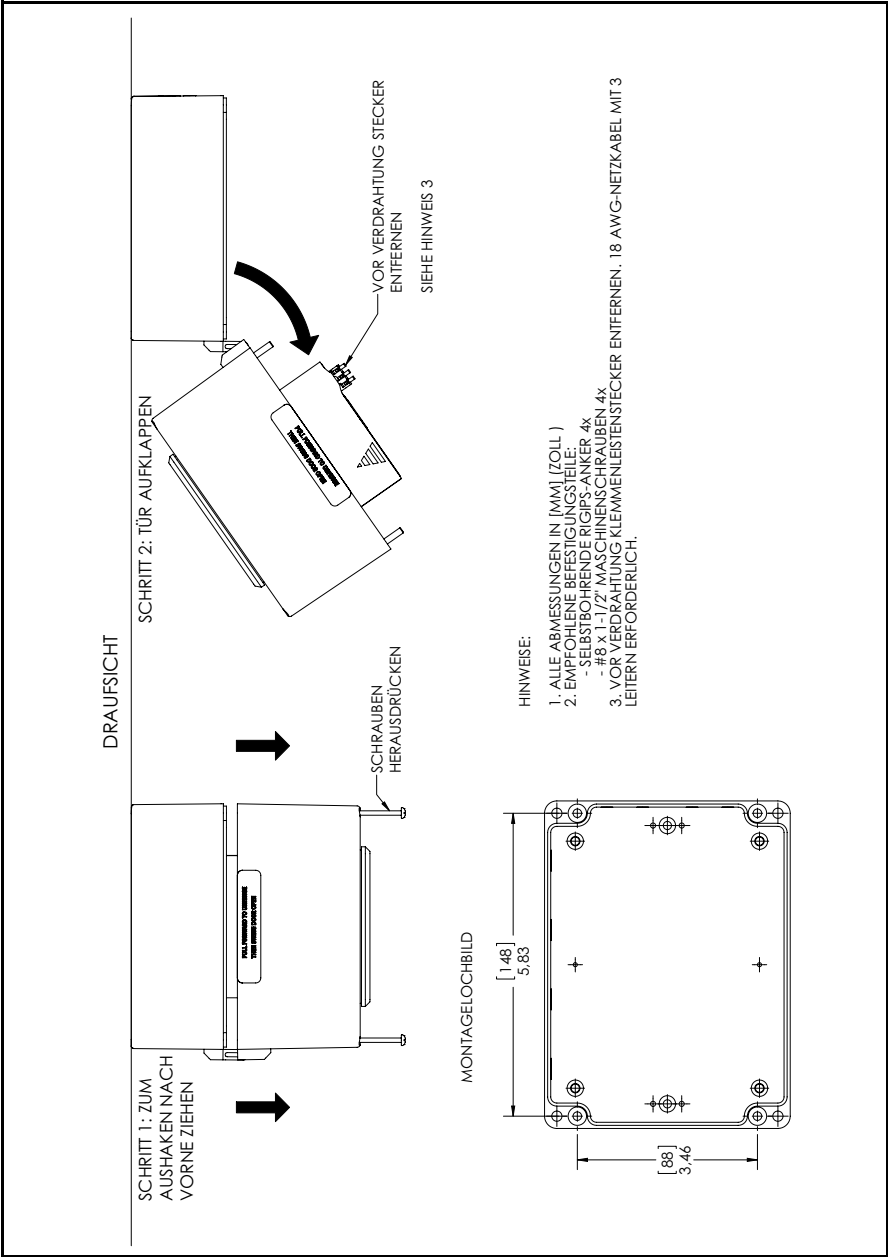


Abbildung 39: Wandmontage, Umriss- und Installationszeichnung (siehe Zeichnung 712-1823, Blatt 1 von 3)

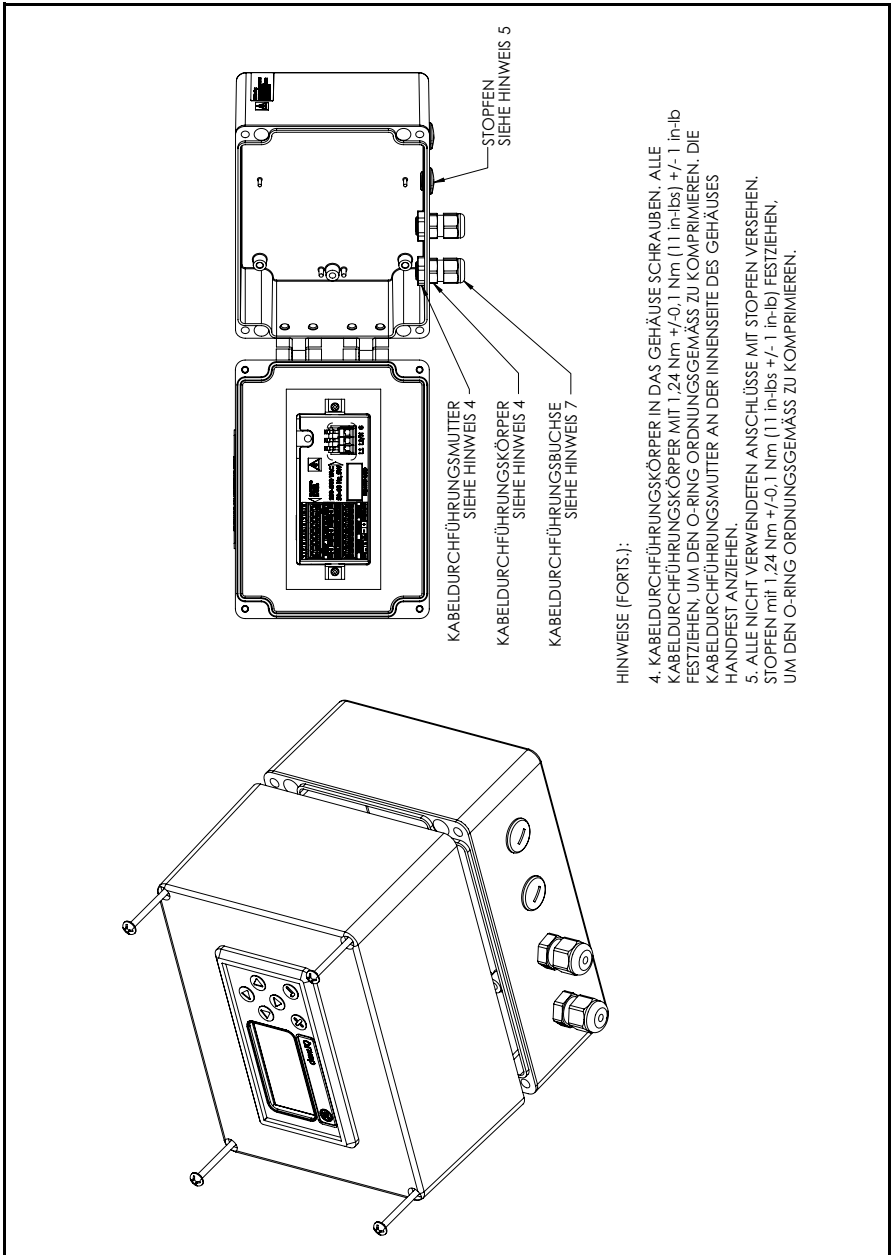


Abbildung 40: Wandmontage, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1823, Blatt 2 von 3)

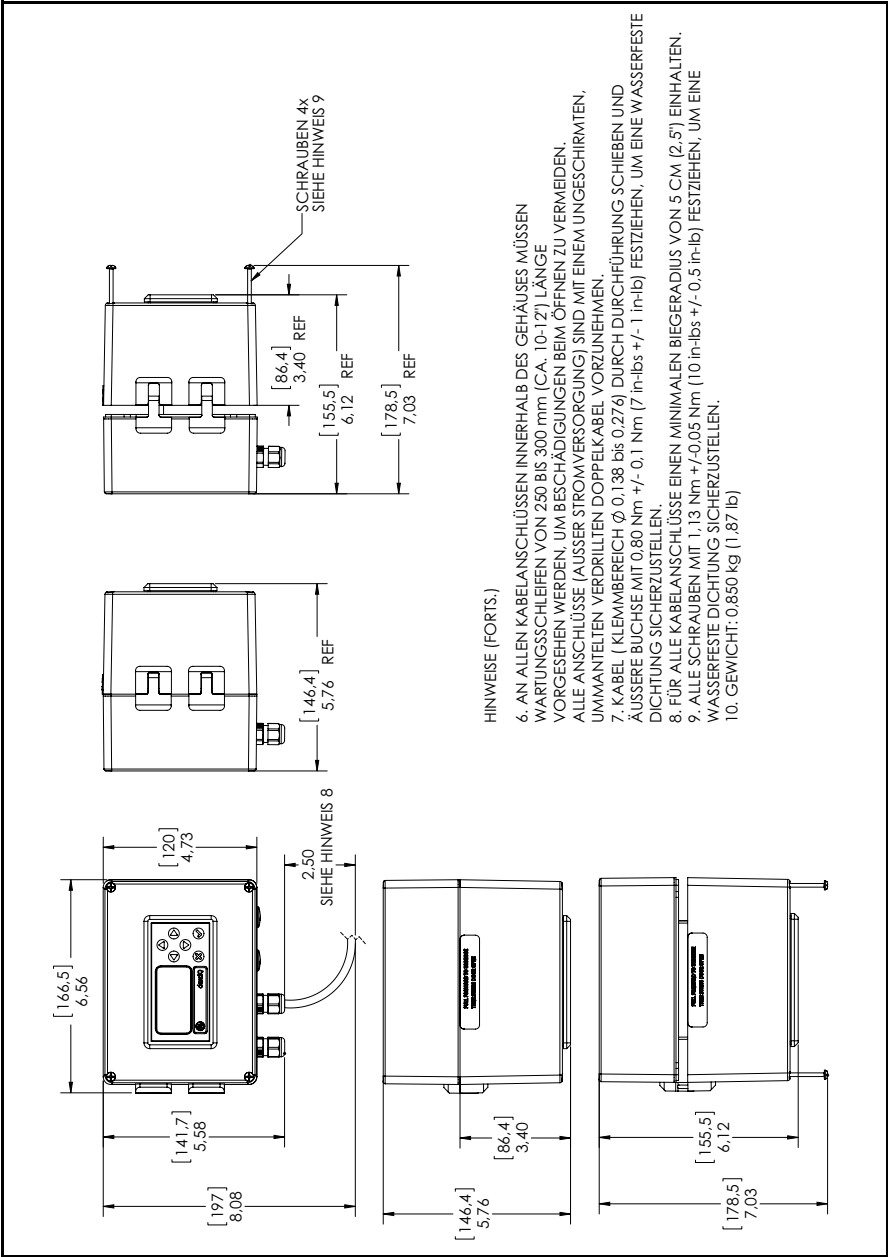


Abbildung 41: Wandmontage, Umriss- und Installationszeichnung (siehe Zeichnung 712-1823, Blatt 3 von 3)

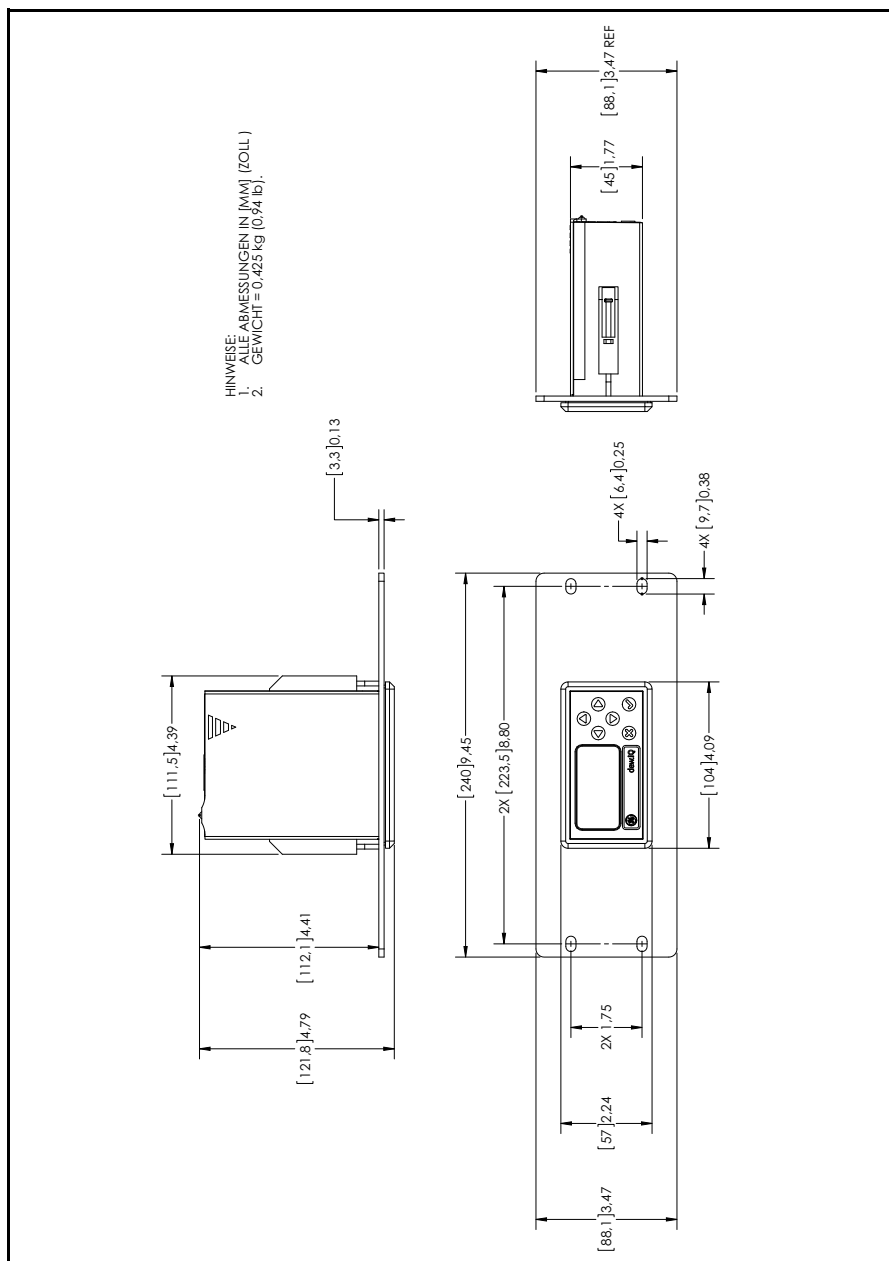


Abbildung 42: Gestellmontage, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1824)

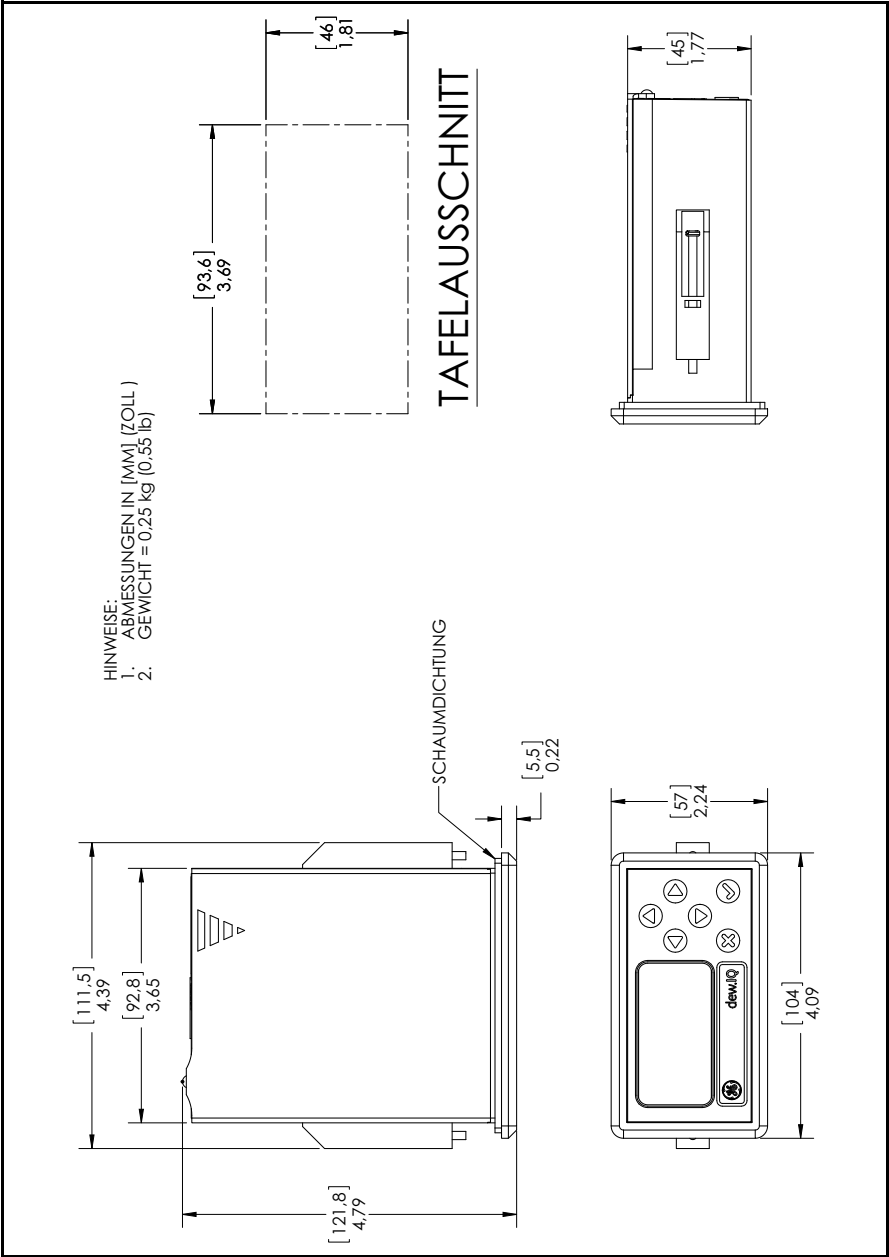


Abbildung 43: Tafelmontage, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1825)


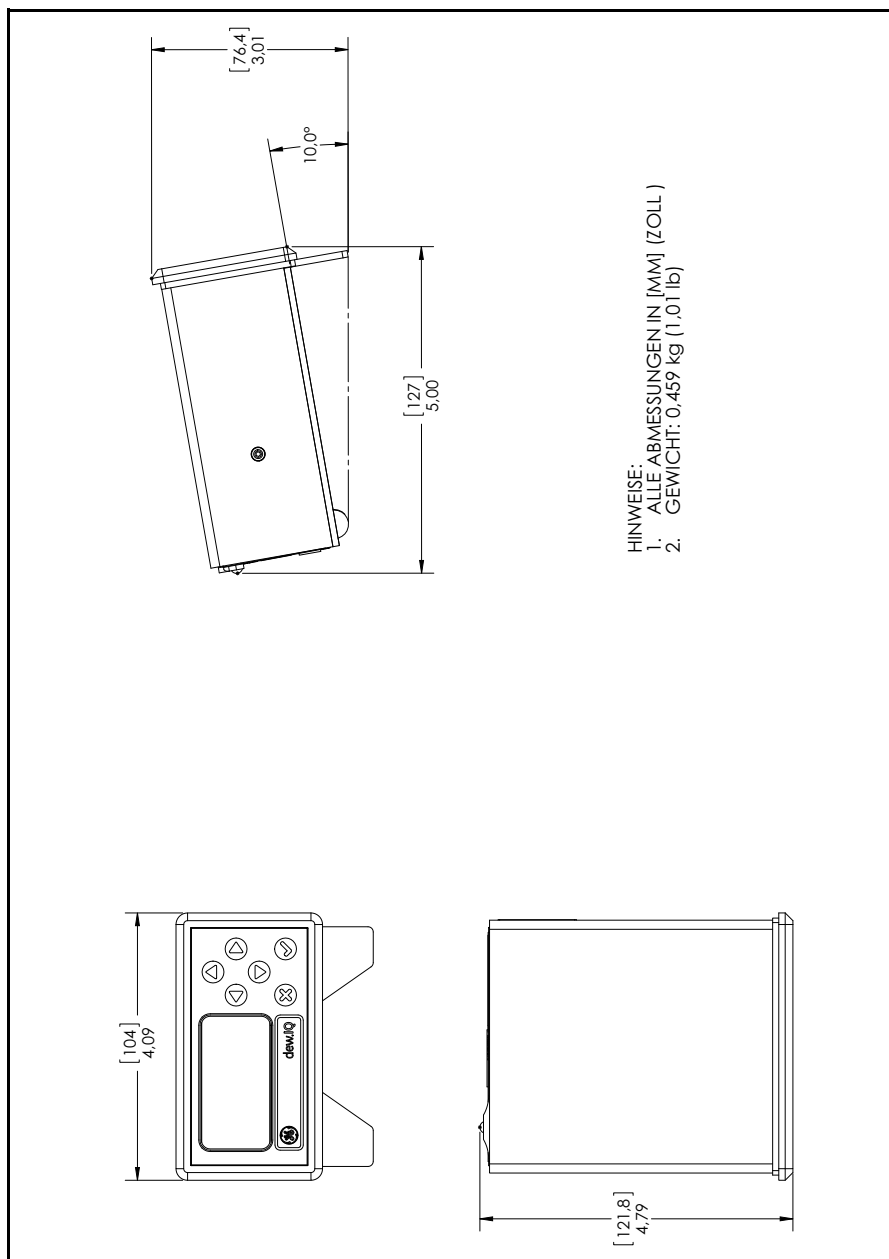


Abbildung 44: Tischgerät, Umriss- und Installationszeichnung
(siehe Zeichnung 712-1826)

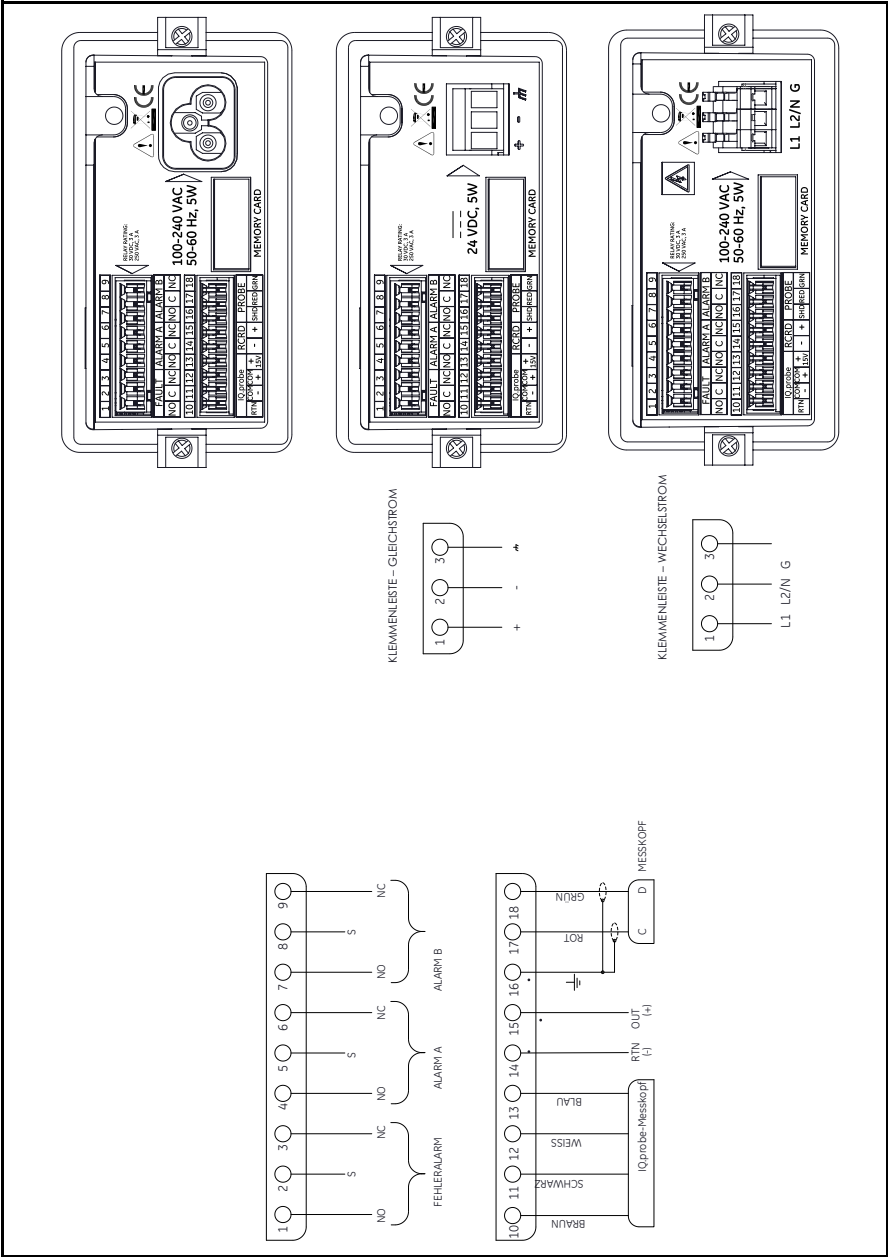

Anhang B. Menükarten

Dieser Anhang enthält die folgenden Menükarten für den **dew.IQ**:

- Hauptmenükarte für **M Series**-Messkopf
- Hauptmenükarte für **IQ.probe**-Messkopf

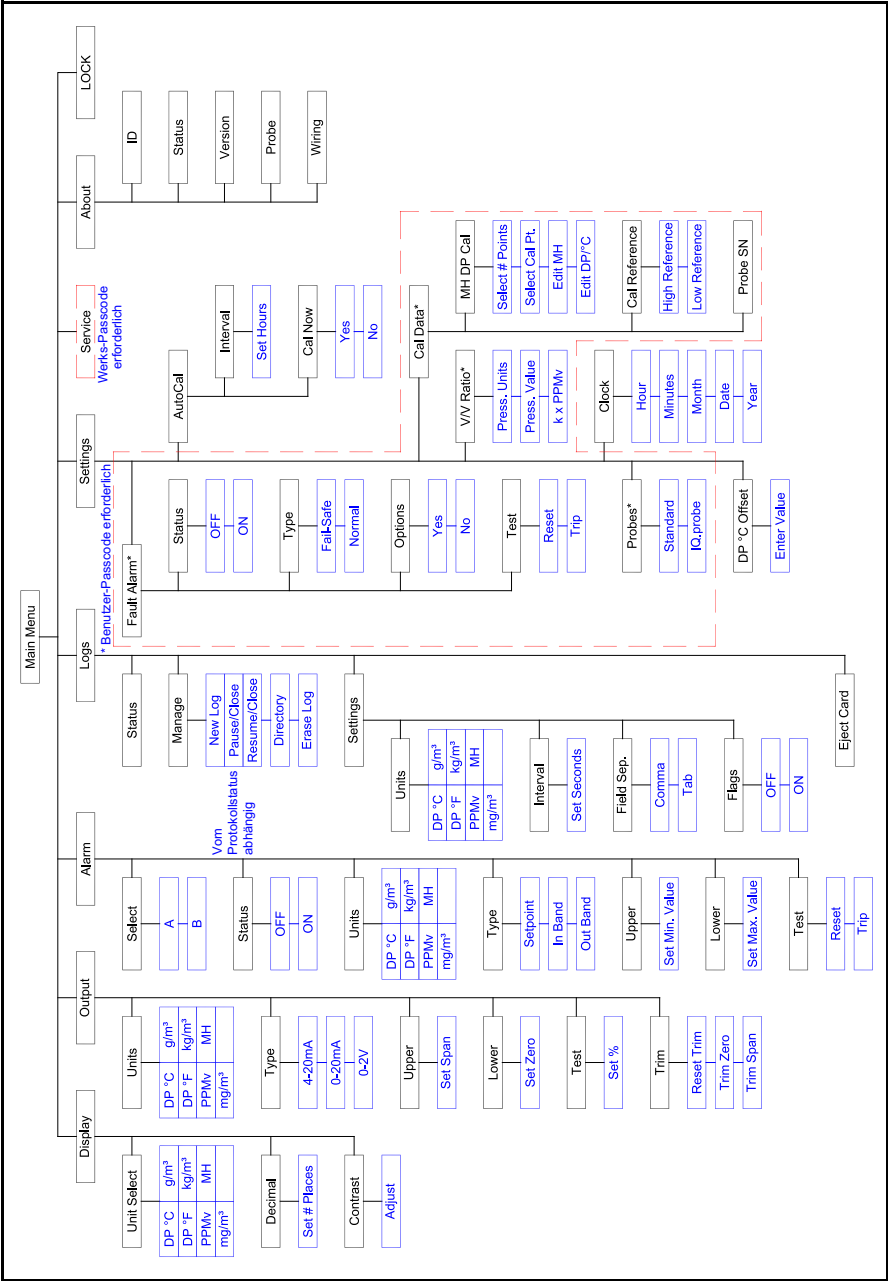


Abbildung 46: Hauptmenükarte für M Series-Messkopf

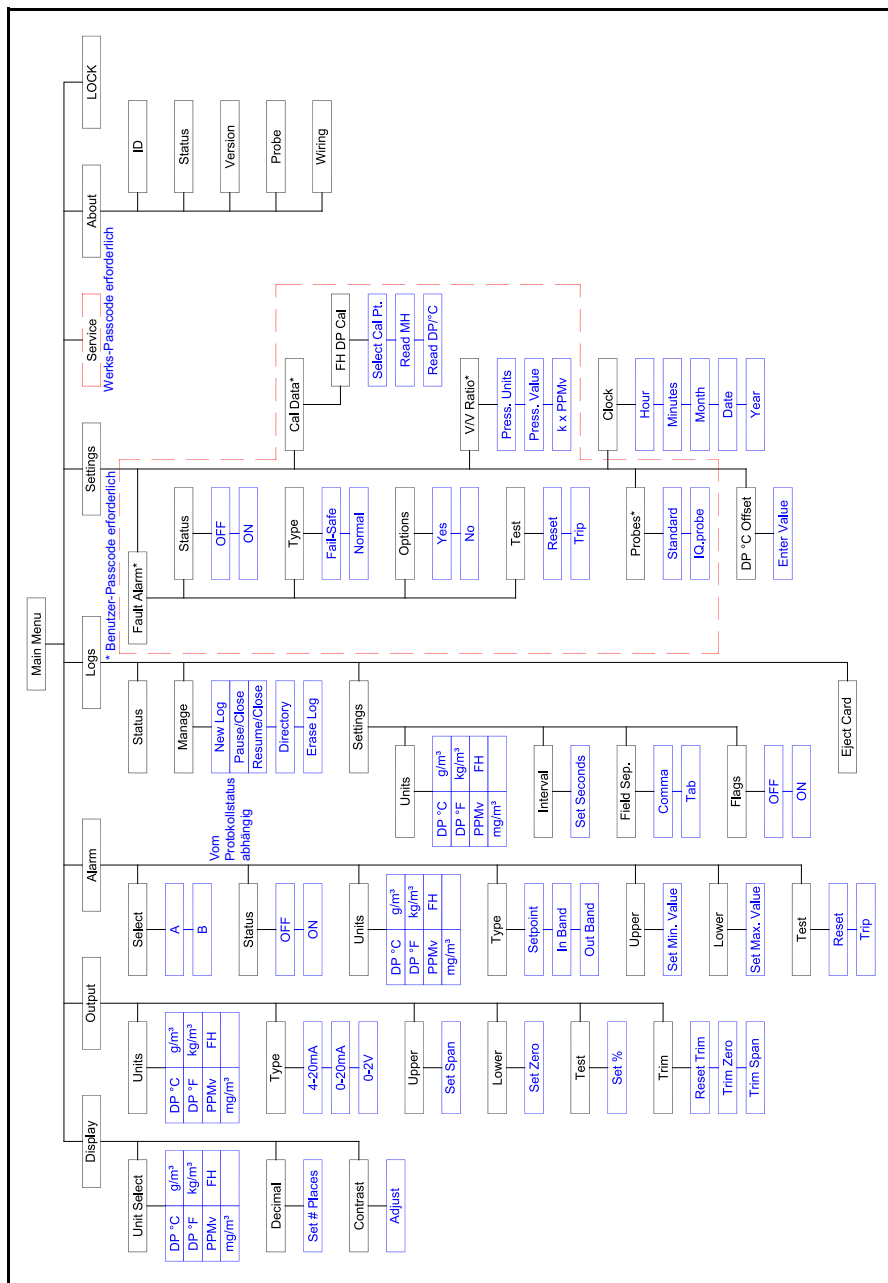


Abbildung 47: Hauptmenükarte für IQ.probe-Messkopf

[Kein Inhalt auf dieser Seite]

Anhang C. Auslesen der MicroSD-Karte

C.1 Entfernen der MicroSD-Karte

WICHTIG: *Bevor Sie die MicroSD-Karte aus dem Gerät entfernen, lesen Sie die Hinweise unter „Auswerfen der MicroSD-Karte“ auf Seite 73.*

1. Der Speicherkartensteckplatz befindet sich im unteren mittleren Bereich der Rückwand des **dew.IQ**. Ziehen Sie die linke Seite der flexiblen Abdeckung ab. Die Abdeckung ist an der rechten Seite fixiert (siehe *Abbildung 48* und *Abbildung 49* unten).



Abbildung 48: Abziehen der flexiblen Abdeckung

C.1 Entfernen der MicroSD-Karte (Forts.)

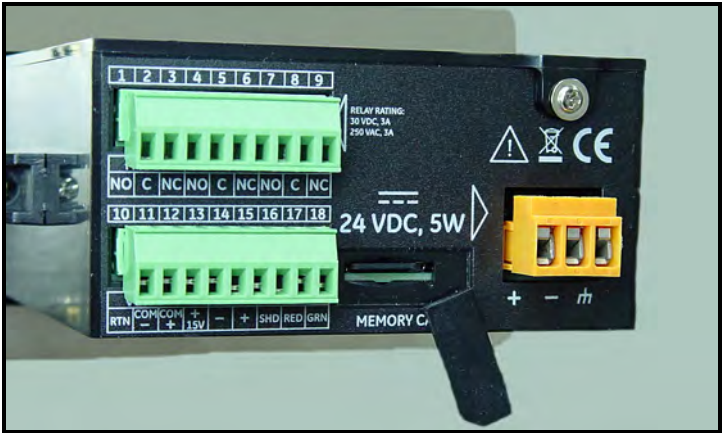


Abbildung 49: Freiliegender Speicherkartenhalter

2. Drücken Sie die Speicherkarte nach innen, bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie sie dann los (siehe *Abbildung 50* unten).

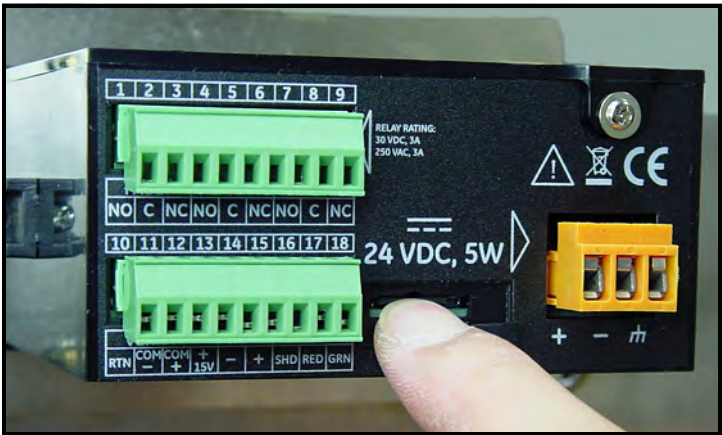


Abbildung 50: Eindrücken der MicroSD-Karte

C.1 Entfernen der MicroSD-Karte (Forts.)

3. Nachdem die MicroSD-Karte teilweise ausgeworfen wurde, ziehen Sie sie aus dem **dew.IQ** heraus (siehe *Abbildung 51* unten).

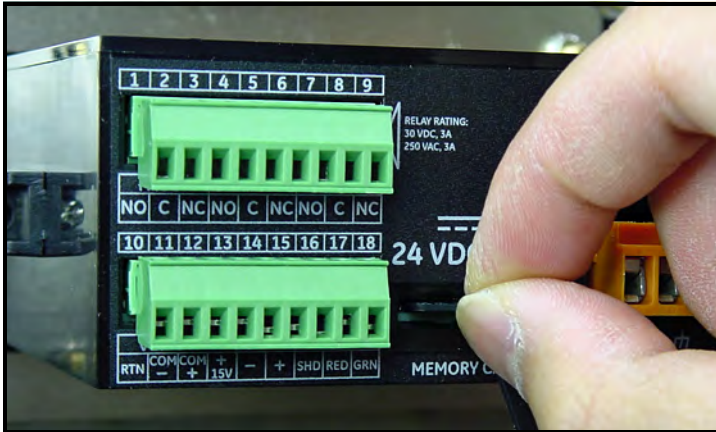


Abbildung 51: Entfernen der MicroSD-Karte

C.2 Verbinden der MicroSD-Karte mit einem PC

1. Setzen Sie die MicroSD-Karte in ein Kartenlesegerät ein (siehe *Abbildung 52* unten).



Abbildung 52: Einsetzen der MicroSD-Karte in ein Kartenlesegerät

2. Schließen Sie das Kartenlesegerät an einen PC an (siehe *Abbildung 53* unten).



Abbildung 53: Anschließen des Kartenlesegeräts an einen PC

C.3 Zugriff auf die Protokolldateien

1. Öffnen Sie auf dem PC den Ordner **Arbeitsplatz** und suchen Sie im Bereich *Geräte mit Wechselmedien* nach dem Kartenlesegerät. (Siehe *Abbildung 54* unten).



Abbildung 54: Kartenlesegerät suchen

C.3 Zugriff auf die Protokolldateien (Forts.)

- 2. Klicken Sie auf das Wechseldatenträger-Symbol. Daraufhin wird ein Fenster wie in *Abbildung 55* unten geöffnet. In dem Fenster werden die verfügbaren Protokolldateien aufgelistet.

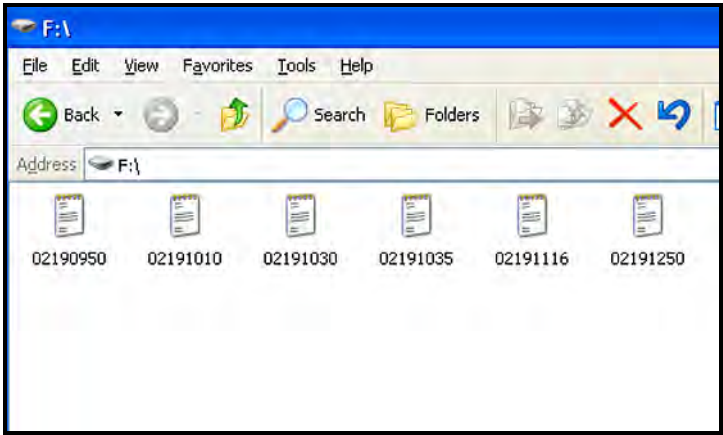


Abbildung 55: Liste von Protokolldateien

- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Protokolldatei. Daraufhin wird ein Fenster wie in *Abbildung 56* unten geöffnet. In dem Fenster werden die Daten in der Protokolldatei aufgelistet.

A screenshot of a Notepad window titled '02191250 - Notepad'. The window contains a table of log data. The table has 10 columns: Date/Time, DP °C, DP °F, DP °C, DP °C, Status, Alarm A, and Alarm B. The data consists of 18 rows of timestamped sensor readings and alarm status.

Date/Time	DP °C	DP °F	DP °C	DP °C	Status	Alarm A	Alarm B
2/19/2010 12:50:45	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:50:48	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:50:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:50:54	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:50:57	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:00	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:03	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:06	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:09	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:12	-10.2	13.7	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:15	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:18	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:21	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:24	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:27	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:30	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:33	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0
2/19/2010 12:51:36	-10.2	13.6	-10.2	-10.2	-10.2	0	0

Abbildung 56: Protokolldateidaten

C.3 Zugriff auf die Protokolldateien (Forts.)

4. Die Protokolldateien des **dew.IQ** können mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel geöffnet werden. Starten Sie das Tabellenkalkulationsprogramm und wählen Sie **Öffnen** (siehe *Abbildung 57* unten).

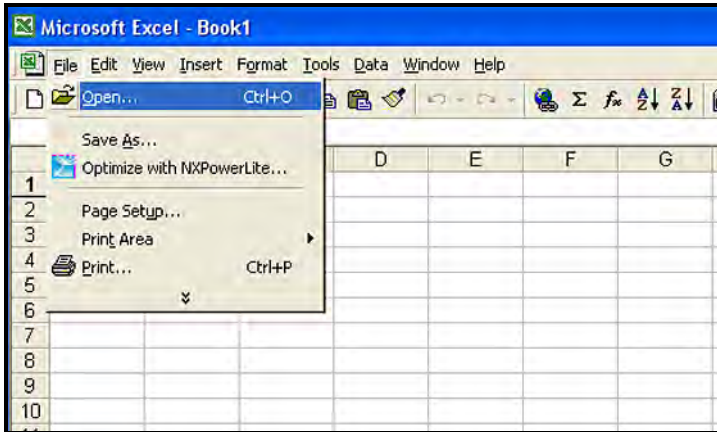


Abbildung 57: Öffnen einer Protokolldatei in Microsoft Excel

5. Klicken Sie auf den Namen der gewünschten Protokolldatei (siehe *Abbildung 58* unten).

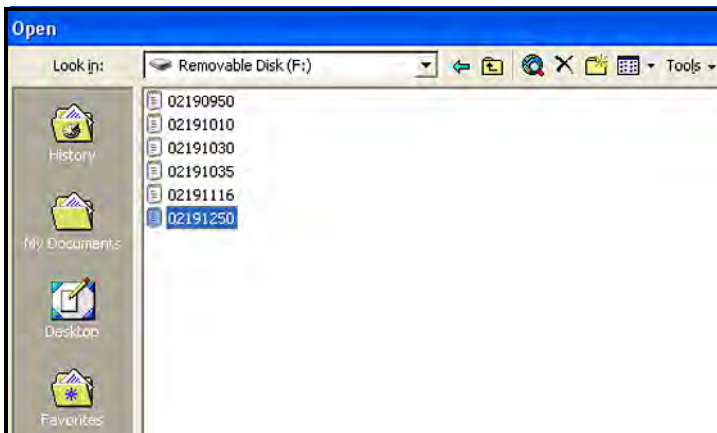


Abbildung 58: Auswählen der zu öffnenden Protokolldatei

C.4 Einrichtung einer neuen Protokolldatei

1. Stellen Sie sicher, dass der Dateityp auf *Alle Dateien* gesetzt ist und öffnen Sie die ausgewählte Protokolldatei, indem Sie auf den Dateinamen doppelklicken. Daraufhin wird ein Fenster wie in *Abbildung 59* unten geöffnet.

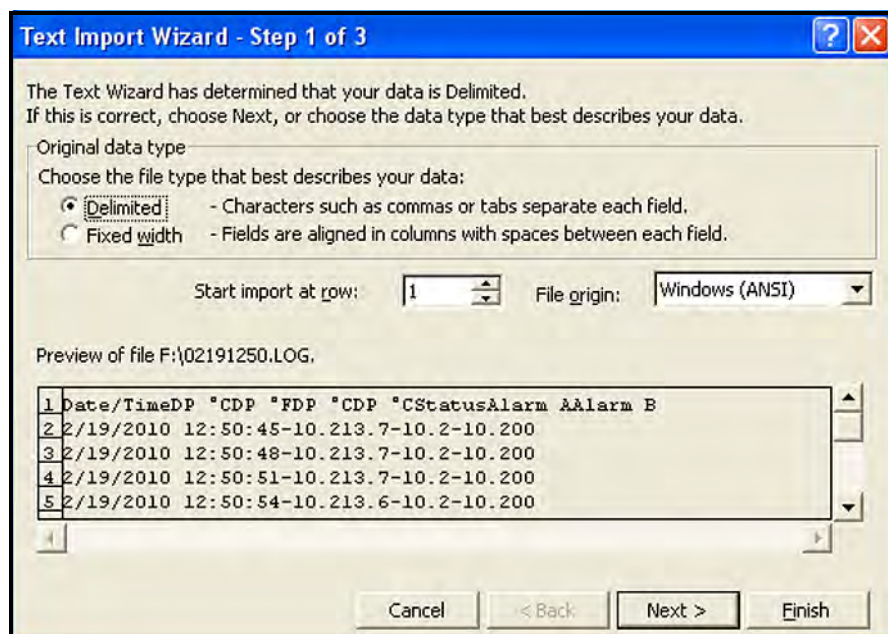


Abbildung 59: Import-Assistent von Microsoft Excel – Schritt 1

C.4 Einrichtung einer neuen Protokolldatei (Forts.)

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, nehmen Sie erforderliche Änderungen vor und klicken Sie auf **Weiter**. Daraufhin wird ein Fenster wie in *Abbildung 60* unten geöffnet.

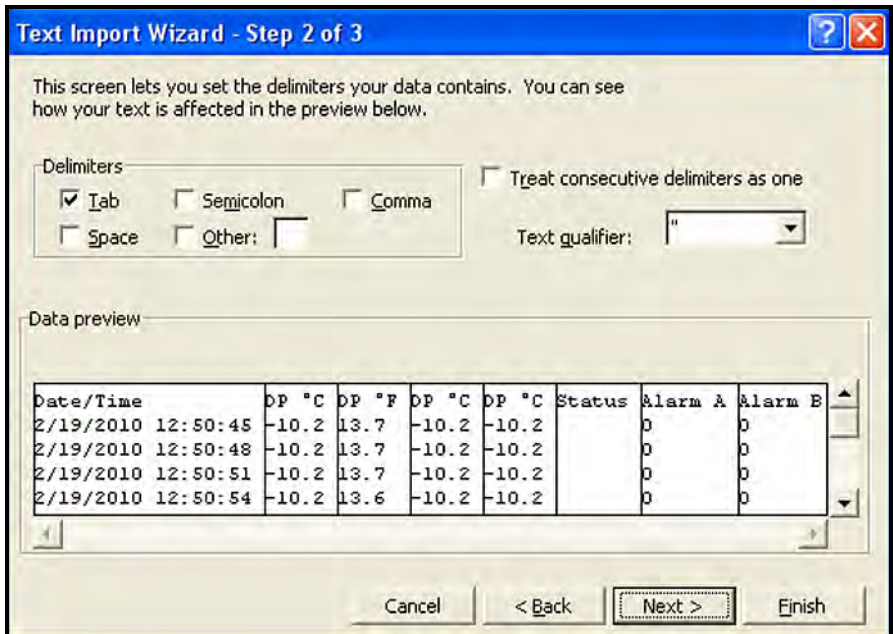


Abbildung 60: Import-Assistent von Microsoft Excel – Schritt 2

C.4 Einrichtung einer neuen Protokolldatei (Forts.)

3. Wählen Sie die gewünschten Datentrennzeichen aus und klicken Sie auf **Weiter >**. Daraufhin wird ein Fenster wie in *Abbildung 61* unten geöffnet.
4. Wählen Sie nacheinander jede Spalte aus und legen Sie jeweils das gewünschte Datenformat fest (siehe *Abbildung 61* unten).


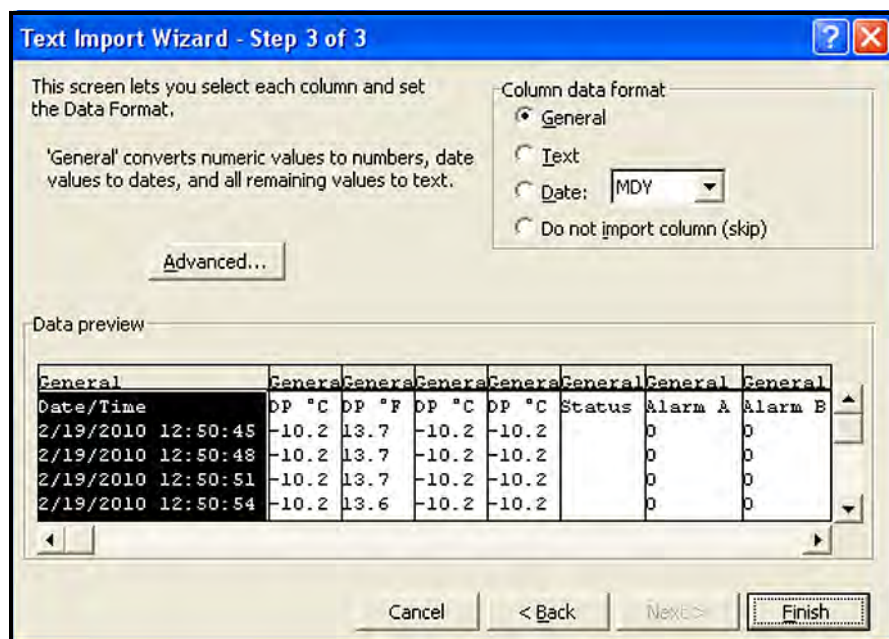


Abbildung 61: Import-Assistent von Microsoft Excel – Schritt 3

C.4 Einrichtung einer neuen Protokolldatei (Forts.)

- Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**. Daraufhin wird ein Fenster wie in *Abbildung 62* unten geöffnet. Die Protokolldatei ist jetzt ordnungsgemäß für die Diagrammerstellung oder Auswertung formatiert und die Ergebnisse können für die künftige Verwendung als Standard-Arbeitsblattdatei gespeichert werden.

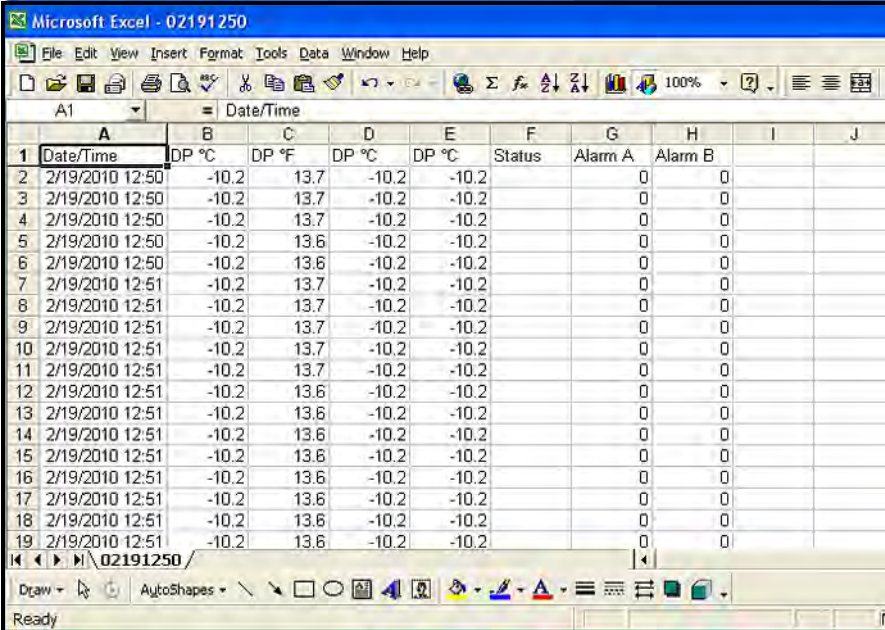

Microsoft Excel - 02191250

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Σ fx ↕ Z ↓ 100%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Date/Time	DP °C	DP °F	DP °C	DP °C	Status	Alarm A	Alarm B		
2	2/19/2010 12:50	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0		
3	2/19/2010 12:50	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0		
4	2/19/2010 12:50	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0		
5	2/19/2010 12:50	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		
6	2/19/2010 12:50	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		
7	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0		
8	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0		
9	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0		
10	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0		
11	2/19/2010 12:51	-10.2	13.7	-10.2	-10.2		0	0		
12	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		
13	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		
14	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		
15	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		
16	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		
17	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		
18	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		
19	2/19/2010 12:51	-10.2	13.6	-10.2	-10.2		0	0		

02191250/

Draw AutoShapes

Ready

Abbildung 62: Erfolgreich importierte Protokolldatei

[Kein Inhalt auf dieser Seite]

A

Alarmer

siehe Alarmrelais

Alarmrelais

Alarmtypen	54
Fehleralarm.	29
Fehleralarm, einstellen	76
Fehleralarm, Festlegen des Typs.	77
Fehleralarm, Festlegen von Optionen	77
Fehleralarm, Prüfen des Status	76
Fehleralarm, Testen	78
Messwert, Auswahl des Status	52
Messwert, Auswahl des Typs.	53
Messwert, Auswahl eines Ausgangs	51
Messwert, Auswahl von Einheiten	52
Messwert, Einstellen der Spanne	55
Messwert, Einstellen des Nullwerts	56
Messwert, konfigurieren.	51
Technische Daten.	105
Testen	57
Verdrahtung	27

Alarmtypen, Erläuterung.	54
----------------------------------	----

Analogausgang

Ändern der Spanne	45
Ändern des Nullwerts.	46
Auswahl von Einheiten	43
Auswahl von I oder V	4
Auswählen des Typs.	44
Bereiche	105
Konfigurieren	43
Signalspezifikationen	105
Testen	47
Trimmen	48

Anleitung zur Fehlersuche.	102
------------------------------------	-----

Anschlussdiagramm	116
-----------------------------	-----

Aufwärmdauer.	106
-----------------------	-----

Austauschen des Messkopfs.	103
------------------------------------	-----

Auswerfen der MicroSD-Karte	73
---------------------------------------	----

AutoCal (Autom. Kalibrierung)

- Einstellung 78
- Jetzt starten 79

B

Bereiche, Analogausgang. 105

D

Datenprotokollierung

- Programmierung 63
- Technische Daten 106

dew.IQ

- Abnehmen der oberen Abdeckung. 5
- Konfigurationen 8, 106
- Merkmale 1
- Verdrahtungsanschlüsse. 18

Dichtung, Tafelmontage. 9

Display Menu (Anzeigemenü)

- Auswählen von Primäreinheiten 40
- Einstellen des Kontrastes 42
- Festlegen der Anzahl von Dezimalstellen. 41
- Programmierung 40

Dokumentnummer i

E

Eigensicherheit 105

Eingangsstrom, Spezifikationen 106

Elektronik

- Merkmale 1
- Montage 8
- Technische Daten 105

Ersteinrichtung 37

F

Fehleralarm

- Beschreibung 29
- Einstellung 76
- Verdrahtung 29

Feuchtigkeitssmessung, technische Daten. 107

Feuchtigkeitssignal, technische Daten 105

G

Garantie	141
Gestellmontage, Installation	12

H

Hinweistexte	iii
--------------------	-----

I

ID, prüfen	58
Inbetriebnahme	38
Installation	
Gestellmontage	12
Messkopf	16
Tafelmontage	8
Tischgerät	13
Wandmontage	14
Zeichnungen	109
IQ.probe-Messkopf	
Anzeigen der Kalibrierdaten	85
Foto	2

K

k x PPMv-Multiplikator, Festlegen	94
Kabel	
IQ.probe-Messkopf	24
M Series-Messkopf	21
Kalibrierung	
Anzeigen und Konfigurieren der Referenzen	88
Anzeigen von Daten, IQ.probe-Messkopf	85
Eingabe von Daten, M Series-Messkopf	80
Messkopf, Werk	103
Konformität für Europa	105
Kontrast, einstellen	42

M

M Series-Messkopf	
Eingabe von Kalibrierdaten	80
Foto	2

Main Menu (Hauptmenü)	
Display Menu (Anzeigemenü)	40
Logs Menu (Protokollmenü)	63
Menü „About“ (Info)	58
Menü „Alarm“	51
Menükarte, IQ.probe-Messkopf	119
Menükarte, M Series-Messkopf	118
Output Menu (Ausgangsmenü)	43
Service Menu (Wartungsmenü)	101
Settings Menu (Einstellungsmenü)	75
Sperrern, Menü	61
Zugriff	38
Menü „About“ (Info)	58
Menü „Alarm“	51
Menükarte	
Main Menu (Hauptmenü), IQ.probe-Messkopf	119
Main Menu (Hauptmenü), M Series-Messkopf	118
Merkmale und Funktionen	1
Messkopf	
Austausch/Neukalibrierung	103
Einbauen.	16
Eingabe der Seriennummer, M Series.	91
Eingabe von Kalibrierdaten, M Series	80
In Probennahmezelle montiert	17
IQ.probe, Verdrahtung	24
IQ.probe-Kabel	24
M Series-Messkopf, Verdrahtung	20
M Series-Messkopfkabel	21
Prüfen der Informationen	60
Messkopftypen	
Auswählen	98
IQ.probe-Messkopf.	2
M Series	2

MicroSD-Karte	
Anschließen an einen PC	124
Auslesen	121
Auswerfen	73
Einrichtung einer neuen Protokolldatei	128
Entfernen	121
Prüfen des Status	59
Zugriff auf die Protokolldateien	125
Montage	
Elektronik	8
Probennahmesystem	15
Multiplikator, Festlegen des $k \times \text{PPMv}$ -Werts	94
N	
Neukalibrierung des Messkopfs	103
Numerische Werte, Eingabe	39
O	
Output Menu (Ausgangsmenü)	43
P	
Passcode	
Benutzer, Eingabe	75
Benutzer, Werkseinstellungen	143
Werksebene	101
Platine	
S1, Position	7
Zugriff	5
Probennahmesystem, montieren	15
Probennahmezelle	
Beschreibung	16
Foto	17
Probleme, Fehlersuche	102

Protokolle

- Anzeigen von Protokolldateien 71, 74
- Einstellungsmenü 63
- Erstellen eines neuen Protokolls 68
- Festlegen des Intervalls 65
- Festlegen eines Feldtrennzeichens 66
- Festlegen von Einheiten 63
- Festlegen von Status-Flags 67
- Löschen von Protokolldateien 72
- Menü 63
- Prüfen des Status 63
- Verwaltung von Protokolldateien 68

R

- Referenzen, Kalibrierung 88
- Rückgabebestimmungen 142

S

- Schalter S1 7
- Schreiber
 - siehe Analogausgang
- Seriennummer
 - Anzeigen für IQ.probe-Messkopf 60
 - Eingabe für einen M Series-Messkopf 91
- Service Menu (Wartungsmenü) 101
- Settings Menu (Einstellungsmenü) 75
- Sicherheit
 - Allgemeine Belange iii
 - Persönliche Ausrüstung iv
 - Zusatz-ausrüstung iv
- Softwareversion, prüfen 59
- Sperren, Menü 61
- Stromversorgung
 - Anschließen der Wechselstromklemmen 34
 - Anschließen des Netzkabels 31
 - Anschluss an die Gleichstromklemmen 32

Systeminformationen	58
Prüfen der ID	58
Prüfen der Softwareversion	59
Prüfen des Messkopfs	60
Prüfen des MicroSD-Kartenstatus	59
Prüfen des Stromlaufplans	61

T

Tafelmontage	
Dichtung	9
Installation	8
Taupunkt-Offset, Eingabe eines konstanten Werts	99
Technische Daten	105
Alarmrelais	105
Analogausgangssignal	105
Aufwärmdauer	106
Datenprotokollierung	106
Eigensicherheit	105
Eingangsstrom	106
Elektronik	105
Feuchtigkeitssmessung	107
Feuchtigkeitssignal	105
Konformität für Europa	105
Temperatur	106
Temperatur, technische Daten	106
Testen	
Analogausgang	47
Fehleralarm	78
Messwertalarme	57
Tischgerät, Installation	13
Trimmen, Analogausgang	48

U

Uhr, Einstellen	95
Umriss- und Installationszeichnungen	109
Umweltverträglichkeit	v

V

Verdrahtung

- Alarmrelais 27
- Anschlussdiagramm 116
- dew.IQ. 18
- IQ.probe-Messkopf. 24
- M Series-Messkopf. 20
- Schaltbild, Gleichstromklemmen 19
- Schaltbild, Netzkabel 19
- Schaltbild, Wechselstromklemmen 20
- Stromversorgung, Gleichstromklemmen 32
- Stromversorgung, Netzkabel. 31
- Stromversorgung, Wechselstromklemmen 34
- Überprüfen des Stromlaufplans 61

Veröffentlichungsdatum. i

Volumenmischverhältnisses, Einstellen 92

W

Wandmontage, Installation 14

WEEE-Richtlinie v

Z

Zeichnungen, Umrisse und Installation 109

Garantie

Für jedes von GE Sensing hergestellte Messgerät wird eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gewährt. Die Haftung im Rahmen dieser Garantie ist darauf beschränkt, das Messgerät wieder in den normalen Betriebszustand zu bringen oder es zu ersetzen (nach alleinigem Ermessen von GE Sensing). Sicherungen und Batterien sind von der Garantie ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Garantie gilt ab dem Datum der Auslieferung an den Originalkäufer. Sollte GE Sensing feststellen, dass das Gerät Mängel aufweist, gilt folgende Garantielaufzeit:

- ein Jahr ab Auslieferung für elektronische oder mechanische Ausfälle/Mängel
- ein Jahr ab Auslieferung für die Sensor-Lebensdauer

Sollte GE Sensing feststellen, dass das Gerät durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, die Verwendung nicht genehmigter Ersatzteile oder Betrieb unter Bedingungen, die nicht den von GE Sensing festgelegten Richtlinien entsprechen, beschädigt wurde, sind die Reparaturen von dieser Garantie nicht gedeckt.

Die hier angegebenen Garantieabhilfen sind ausschließlich und gelten anstelle jeglicher anderen Garantien, ob gesetzlich, ausdrücklich oder konkludent (einschließlich der Garantie handelsüblicher Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck, sowie Garantien infolge von Handel, Verwendung oder Tausch).

Rückgabebestimmungen

Sollte ein Messgerät von GE Sensing innerhalb der Garantielaufzeit Mängel aufweisen, ist folgendes Verfahren zu befolgen:

1. Benachrichtigen Sie GE Sensing; beschreiben Sie das Problem in allen Einzelheiten und geben Sie die Modell- und Seriennummer des Messgeräts an. Sollte die Art des Problems auf Wartungsbedarf im Werk hinweisen, erhalten Sie von GE Sensing eine RÜCKSENDEGENEHMIGUNGSNUMMER (RAN) und Versandanweisungen zur Rücksendung des Messgeräts an ein Servicecenter.
2. Sollte GE Sensing Sie auffordern, das Messgerät an ein Servicecenter zu senden, muss das Messgerät frei an die in den Versandanweisungen angegebene Reparaturstelle gesendet werden.
3. Das Messgerät wird von GE Sensing nach Erhalt überprüft, um die Ursache des Mangels zu bestimmen.

Danach wird eine der folgenden Abhilfemaßnahmen getroffen:

- Falls die Schäden/Mängel von der Garantie gedeckt sind, wird das Messgerät kostenlos repariert und an den Eigentümer zurückgesendet.
- Falls GE Sensing feststellt, dass die Schäden/Mängel nicht von der Garantie gedeckt sind oder die Garantie bereits abgelaufen ist, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag für die Reparatur (Berechnung von Standardkosten). Sobald vom Eigentümer eine Genehmigung der Reparaturarbeiten eingeht, wird das Messgerät repariert und zurückgesendet.

Standard-Passcode ab Werk

Ihr Passcode lautet 2719.

Trennen Sie diese Seite bitte heraus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

[Kein Inhalt auf dieser Seite]

Wir,

GE Sensing
1100 Technology Park Drive
Billerica, MA 01821
USA

erklären unter alleiniger Eigenverantwortlichkeit, dass das folgende Gerät:

dew.IQ Feuchtemesser

auf das sich diese Erklärung bezieht, die folgenden Normen erfüllt:

- EN 61326-1:2006, Klasse A, Tabelle 2, Industriestandorte
- EN 61326-2-3:2006
- EN 61010-1:2012, Überspannung, Kategorie II

gemäß den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Das oben angeführte Produkt sowie jegliches mitgelieferte Zubehör tragen kein CE-Zeichen für die Druckbehälterrichtlinie, da sie gemäß Artikel 3, Abschnitt 3 (zuverlässige Ingenieurspraktiken und Codes für gute Fertigungspraktiken) der Druckbehälterrichtlinie 97/23/EG für DN<25 geliefert werden.

Billerica – Oktober 2013
Ausgestellt



Mr. Gary Kozinski
Lead Engineer, Zertifizierungen & Normen



[Kein Inhalt auf dieser Seite]

Kundendienstzentren

USA

The Boston Center
1100 Technology Park Drive
Billerica, MA 01821
USA
Tel.: 800 833 9438 (gebührenfrei)
978 437 1000
E-Mail: sensing@ge.com

Irland

Sensing House
Shannon Free Zone East
Shannon, County Clare
Irland
Tel.: +35 361 470200
E-Mail: gesensingsnnservices@ge.com

Ein ISO 9001:2008-zertifiziertes Unternehmen

www.ge-mcs.com/en/about-us/quality.html

www.ge-mcs.com

©2014 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen der technischen Angaben vorbehalten.